

台灣優良食品技術規範食用油脂專則

1 目的

本規範為食用油脂工廠在製造、包裝及儲運貯存等過程中，有關人員、建築、設施、設備之設置以及衛生、製程及品質等管理均符合良好條件之專業指引，並藉適當運用危害分析重要管制點（HACCP）系統之原則，以防範在不衛生條件、或可能引起污染或品質劣化之環境下作業，並減少作業錯誤發生及建立健全的品保體系，以確保食用油脂之安全衛生及穩定產品品質。

2 適用範圍

本規範適用於所有從事產製供人類消費，並經適當包裝之食用油脂製造工廠。

3 專門用詞定義

- 3.1 食品工廠：指有辦理工廠登記並製造經適當包裝之食品業，其主要產品包含申請驗證之產品類別者。
- 3.2 食品：指供人飲食或咀嚼之物品及其原料。
- 3.2.1 萃取液：油脂經溶劑萃取後之油脂與溶劑混合液。
- 3.2.2 粗油：經良好農業生產之植物或動物組織，以無改變油脂本質之物理性或化學性作業提取出之油脂。
- 3.2.3 精製油：食用油脂經過脫膠、中和（脫酸）、脫色、脫臭等或經上述部分步驟製成之油脂。
- 3.2.4 食用精製豬脂：食用豬脂（由以經屠宰衛生檢查合格健康無病豬隻屠體之新鮮、清潔脂肪組織（不包括腦、脊髓、內臟器官及粗血管等部位）熬製而成者之豬脂為原料，→經精製程序（脫酸、脫色及脫臭）後所得之製品。
- 3.2.5 調製豬脂：以經脫酸、脫色及脫臭後之食用精製豬脂為主原料，與其他食用精製油脂調製後之製品。
- 3.2.6 食用牛羊脂：經有關單位認可之來自屠宰時健康無病之牛或羊隻屠體所採取得之其新鮮、清潔完整且供食用之脂肪組織，及帶骨或肌肉之脂肪部分熬製而成之油脂製品。
- 3.2.7 奶油：僅由乳品衍生之油脂製品，經殺菌、攪動、提煉等製成油中水型（water in oil）乳化型態，且乳脂肪含量達百分之八十以上之產品。

- 3.2.8 乳脂：指將乳品中脂肪經由物理方式分離，製作成水中油型（oil in water）乳化型態，在冷凍溫度以上呈現流動性或不流動性液狀，且乳脂肪含量達百分之十以上未達百分之八十之產品。標示亦得為「食用乳油」、「鮮奶油」或「鮮乳油」。
- 3.2.7 人造奶油：食用油脂於中經添加適當食品添加物乳化劑、著色劑、香料、保存劑與水等後，經予以乳化、急冷、捏合等處理，或不經予以急冷、捏合等處理，製出具使賦予可塑性或流動狀之塗抹食用油脂製產品，油脂含量達百分之八十以上者。
- 3.2.8 脂肪抹醬：食用油脂於中經添加適當食品添加物乳化劑、著色劑、香料、保存劑與水等後，經予以乳化、急冷、捏合等處理，或不經予以急冷、捏合等處理，製出具使賦予可塑性或流動狀之塗抹食用油脂製產品，油脂含量達百分之十以上未達百分之八十者。
- 3.2.9 烤酥油：精製食用動植物油脂或其與硬化油脂之混和物（包括水產動物油），食用植物油脂，食用精製加工油脂等及其混合油脂，捏和或添加乳化劑，經急冷或未經急冷之固體或流體，具有可塑性、乳化性或安定性加工特性之食用油脂產製品。
- 3.2.10 油渣：脂肪組織經熬製後，部分分離脂肪和水之剩餘物。
- 3.3 原材料：指原料及包裝材料。
- 3.3.1 原料：指成品可食部分之構成材料，包括主原料、副原料及食品添加物。
- 3.3.1.1 主原料：指構成成品之主要材料。
- 3.3.1.2 副原料：指主原料和食品添加物以外之構成成品的次要材料。
- 3.3.1.3 食品添加物：指為食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存等過程中，用以著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度（甚至凝固）、強化營養、防止氧化或其他必要目的，加入、而添加或接觸於食品之單方或複方物質。
- 3.3.2 包裝材料：包括內包裝及外包裝材料。
- 3.3.2.1 內包裝材料：指與食品直接接觸之食品容器如瓶、罐、盒、袋等，及直接包裹或覆蓋食品之包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，其材質應符合衛生法令規定。
- 3.3.2.2 外包裝材料：指未與食品直接接觸之包裝材料，包括標籤、紙箱、捆包材料等。
- 3.4 產品：指包括半成品、最終半成品、重工品及成品。
- 3.4.1 半成品：指任何成品製造過程中所得之產品，此產品經隨後之製造過程，可製成成品者。
- 3.4.2 重工品：指離開正常生產線，並需要對其採取措施才能被販售，且適合於製造過程中再次使用之原料、半成品或成品。最終半成品：指經

過完整的製造過程但未包裝標示完成之產品。

- 3.4.3 成品：指經過完整的製造過程並包裝標示完成之產品。
- 3.4.4 易腐敗即食性食品：指以常溫或冷藏流通，保存期間短，且不須再經任何方式之處理或僅經簡單加熱，即可直接供人食用之成品。
- 3.5 廠房：指用於食品之製造、包裝、貯存等或與其有關作業之全部或部分建築或設施。
- 3.5.1 製造作業場所：包括原材料處理、製造、加工調理、包裝及貯存等場所。
- 3.5.1.1 驗收場：指原材料之驗收場所。
- 3.5.1.2 原料處理場：指從事主原料之整理、準備、解凍、選別、清洗、剝皮、修整、分切、去殼、去內臟、殺菁或灑鹽等處理作業之場所。
- 3.5.1.3 萃取室：指製備食品萃取物之場所。所謂萃取，係指以溶劑將原料中可溶性成分溶出之處理，通常以酒精、油或水等為溶劑。
- 3.5.1.4 加工調理場：指從事切割、磨碎、混合、調配、整形、成型、烹調及成分萃取抽出、改進食品特性或保存性等處理作業之場所。
- 3.5.1.5 包裝室：指從事成品包裝之場所，包括內包裝室及外包裝室。
- 3.5.1.5.1 內包裝室：指從事與產品內容物直接接觸之內包裝作業場所。
- 3.5.1.5.2 外包裝室：指從事未與產品內容物直接接觸之外包裝作業場所。
- 3.5.1.6 內包裝材料之準備室：指不必經任何清洗消毒程序即可直接使用之內包裝材料，進行拆除外包裝或成型等之作業場所。
- 3.5.1.7 緩衝室：指原材料或半成品未經過正常製造流程而直接進入管制作業區時，為避免管制作業區直接與外界相通，於入口處所設置之緩衝場所。
- 3.5.1.8 秤料室：指進行原料、副原料、食品添加物等秤量作業場所。
- 3.5.2 管制作業區：指清潔度要求較高，對人員與原材料之進出及防止病媒侵入等，須有嚴密管制之作業區域，包括清潔作業區及準清潔作業區。
- 3.5.2.1 清潔作業區：指內包裝室等清潔度要求最高之作業區域。
- 3.5.2.2 準清潔作業區：指加工調理場等清潔度要求次於清潔作業區之作業區域。
- 3.5.3 一般作業區：指原料倉庫、材料倉庫、外包裝室及成品倉庫等清潔度要求次於管制作業區之作業區域。
- 3.5.4 非食品處理區：指品管（檢驗）室、辦公室、更衣及洗手消毒室、廁所等，非直接處理食品之區域。
- 3.6 清洗：指去除塵土、殘屑、污物或其他可能污染食品之不良物質之處理

作業。

- 3.7 消毒：指以符合食品衛生之化學藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響食品品質或其安全之適當處理作業。
- 3.8 食品用清潔劑：指直接使用於清潔食品設備、器具、容器及包裝材料，且不得危害食品之安全及衛生之物質。
- 3.9 外來雜物：指在製程中除原料之外，混入或附著於原料、半成品、重工品、成品或內包裝材料之污物或令人厭惡，甚至致使食品失去其衛生及安全性之物質。
- 3.10 病媒：指會直接或間接污染食品或媒介病原體之小動物或昆蟲，如老鼠、蟑螂、蚊、蠅、臭蟲、蚤、蟲及蜘蛛等。
- 3.11 有害微生物：指造成食品腐敗、品質劣化或危害公共衛生之微生物。
- 3.12 防止病媒侵入設施：以適當且有形的隔離方式，防範病媒侵入之裝置，如陰井或適當孔徑之柵欄、紗網等。
- 3.13 衛生管理專責人員：指掌管廠內外環境及廠房設施衛生、人員衛生、製造及清洗等作業之人員。
- 3.14 食品器具：指直接接觸於食品或食品添加物之器械、工具或器皿。
- 3.15 食品接觸面：指直接或間接與食品接觸的表面，包括器具及與食品接觸之設備表面。間接的食品接觸面，係指在正常作業情形下，由其流出之液體會與食品或食品直接接觸面接觸之表面。
- 3.16 適當的：指在符合良好衛生作業下，為完成預定目的或效果所必須的（措施等）。
- 3.17 應：係指必要條件。
- 3.18 宜：係指建議條件。
- 3.19 安全水分基準：指在預定之製造、貯存及運銷條件下，足以防止有害微生物生存之水分基準。一種食品之最高安全水分基準含水量係以水活性(aw)為依據。若有足夠數據證明在某一水活性下，不會助長有害微生物之生長，則此水活性可認為對該食品是安全的。
- 3.20 水活性：係食品中自由水之表示法，為該食品之水蒸氣壓除以在同溫度下純水飽和水蒸氣壓所得之商。
- 3.21 高水活性成品：指成品水活性在 0.85 (含) 以上者。
- 3.22 低水活性成品：指成品水活性低於 0.85 者。
- 3.23 批號：指表示「批」之特定文字、數字或符號等，可據以追溯每批之經歷資料者，而「批」則以由批號所表示在某一特定時段或某一特定場所，所生產之特定數量之產品。
- 3.24 標示：指標示於食品、食品添加物、或食品用清潔劑、食品器具、之食品容器、或包裝上或說明書上用以記載品名或為說明之文字、圖畫或記號或附加之說明書。
- 3.25 食用油脂：指可食用的植物性油脂、動物性油脂及其加工或調製品如人

造奶油。

- 3.26 精煉：粗油經中和脫色脫臭之製程謂之。
- 3.27 皂腳：粗油經中和脫酸後，再經離心分離所得濃厚黏稠皂質。
- 3.28 氢化：油脂在鎳等觸媒共存下，加氫以減低其不飽和度，以製造較飽和油之製程。
- 3.29 冬化：油脂以低溫法，使其中部分高融點成分凝固析出之製程。
- 3.30 酸價：係依規定的方法測定將油脂樣品一公克中所含游離脂肪酸中和所需氫氧化鉀之毫克數，以表示油脂新鮮度。
- 3.31 碘價：係依規定的方法將鹵素與油脂樣品作用時，被吸收的鹵素換算為碘而計算其對樣品的百分數，稱為碘價，以表示油脂的不飽和度。
- 3.32 皂化價：係依規定的方法，將一公克油脂樣品完全皂化時所需氫氧化鉀之毫克數，以表示油脂純度。
- 3.33 不皂化物：係依規定的方法，將油脂樣品以氫氧化鉀溶液皂化後，以乙醚抽取其不皂化的物質，計算其對樣品的百分數，以表示油脂純度。
- 3.34 灰分：係依規定的方法將試料強熱燃燒後所測殘留物之百分率，以表示油脂純度。
- 3.35 折射率：係在規定的試驗條件下，測定光線照射油脂樣品時，其投射角正弦和其折射角正弦之比值，稱為折射率。
- 3.36 過氧化價：係依規定的方法，將油脂樣品與碘化鉀作用時，所游離的碘以硫代硫酸鈉溶液標定，而對 1 公斤油脂測定其毫克當量，以表示其過氧化物量。
- 3.37 溶劑提油：將油脂原料用溶劑萃取其所含油脂的一種單元作業。
- 3.38 壓榨提油：將油脂原料用機械壓榨提取其油脂的一種單元作業。
- 3.39 隔離：指場所與場所之間以有形之方式予以隔開者。
- 3.40 區隔：較隔離廣義，包括有形及無形之區隔方式。作業場所之區隔可以下列一種或一種以上之方式予以達成者，如場所區隔、時間區隔、控制空氣流向、採用密閉系統或其他有效方法。
- 3.41 食品安全管制系統理制度：為一鑑別、評估及控制食品安全危害之制度，援引危害分析重要管制點原理，管理原料驗收、製造、包裝及儲運等全程之食品安全危害。
- 3.42 重要管制點：係指一個點、步驟、或程序，若施予控制，則可預防、去除或減低危害至可接受之程度。
- 3.43 管制界限：係指為防止、去除或降低重要管制點之危害至可接受的程度，所建立之物理、生物或化學之最高及（或）最低值。
- 3.44 變異：變異係指管制界限失控。
- 3.45 危害分析重要管制點計畫：為控制重要管制點之食品安全危害，所定需遵循之文件。
- 3.46 危害：係指食品中可能引起消費者不安全之生物、化學或物理性質。

- 3.47 危害分析：係指蒐集或評估危害的過程，以決定那些危害為顯著食品安全危害及必須在危害分析重要管制點計畫書中說明。
- 3.48 監測：係指控制危害分析重要管制點之觀察或測試活動，以評估重要管制點是否在控制之下，並產生供查證確認之正確紀錄。
- 3.49 防制措施：係指可用以預防、去除或降低顯著危害所使用之物理性、化學性、生物性之任何活動。
- 3.50 驗效（Validation）：即確認，以科學與技術為根據，來判定危害分析重要管制點計畫，若正確執行時，是否能有效控制危害。
- 3.51 查證（Verification）：係指除監測外之活動，包括驗效危害分析重要管制點計畫及決定危害分析重要管制點計畫是否被確實遵行，以確認其有效性。
- 3.52 重工（Rework）：指原料、半成品或成品離開正常生產線後對其採取適當措施，而使之能夠被販售或適合在製造過程重複使用之步驟。

4 廠區環境

- 4.1 食品工廠不得設置於易遭受污染之區域，否則應有嚴格之食品污染防治措施。
- 4.2 廠區四周環境應容易隨時保持清潔，地面不得有嚴重積水、泥濘、污穢等土有造成食品污染之虞者，以避免成為污染源。廠區之空地應舖設混凝土、柏油或綠化等，以防塵土飛揚並美化環境。
- 4.3 鄰近及廠內道路，應舖設柏油等，以防灰塵造成污染。
- 4.4 廠區內不得有足以發生不良氣味、有害（毒）氣體、煤煙或其他有礙衛生之設施。
- 4.5 廠區內禁止飼養禽、畜及其他寵物，惟警戒用犬除外，但應適當管理以避免污染食品。
- 4.6 廠區應有適當的排水系統，排水道應有適當斜度，排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味、嚴重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳長病媒而造成食品污染之虞者。
- 4.7 廠區周週界應有適當防範外來污染源侵入之設計與構築。溶劑提油廠及氫化工廠四周應有圍牆以免閒人進出。圍牆距離地面至少 30 公分以下部分應採用密閉性材料構築。
- 4.8 ~~廢水排放應符合放流水有關法令之規定，宜設有廢水處理設施，俟處理合乎標準後再排放。~~
- 4.8 廠區如有員工宿舍、附設之餐廳、休息室、辦公室或檢驗室，應與製造、調配、加工、貯存食品或食品添加物之場所完全隔離，且有良好之通風、採光；設置防止病媒侵入或有害微生物汙染之設施，經常保持清潔，並指派專人負責。

5 廠房及設施

5.1 廠房配置與空間

- 5.1.1 廠房應依作業流程需要及衛生要求，有序而整齊的配置，以避免交叉污染。
- 5.1.2 廠房應具有足夠空間，以利設備安置、衛生設施、物料貯存及人員作息等，以確保食品之安全與衛生。食品器具等應有清潔衛生之貯放場所。製造全素（純素）之作業場所應與葷食產品產製不共線，且器具不得共用；蛋素、奶素、奶蛋素及植物五辛素等素食作業場所應與葷食、全素作業生產線、器具有有效區隔，並有避免交叉接觸及清潔確效之措施。
- 5.1.3 製造作業場所內設備與設備間或設備與牆壁之間，應有適當之通道或工作空間，其寬度應足以容許工作人員完成工作（包括清洗和消毒），且不致因衣服或身體之接觸而污染食品、食品接觸面或內包裝材料。
- 5.1.4 檢驗室應有足夠空間，以安置試驗臺、儀器設備等，並進行物理、化學、官能及（或）微生物等試驗工作。微生物檢驗場所應與其他檢驗場所隔離，如有設置病原菌操作場所應嚴格有效隔離。

5.2 廠房區隔

- 5.2.1 凡使用性質不同之場所（如原料倉庫、材料倉庫、原料處理場等）應個別設置或加以存放有效區隔。
- 5.2.2 凡清潔度區分不同（如清潔、準清潔及一般作業區）之場所，應加以有效隔離，（如表 4-01）。

表 4-01 食用油脂工廠各作業場所之清潔度區分（註 1）

廠房設施（原則上依製程順序排列）	清潔度區分	
<ul style="list-style-type: none"> •原料倉庫 •材料倉庫 •原料<u>驗收</u>場 •原料處理場 •<u>內包裝容器洗滌場（註2）</u> •<u>空瓶（罐）整列場</u> •提油廠 •精油場 	一般作業區	
<ul style="list-style-type: none"> •人造奶油及烤酥油之加工調理場 •內包裝材料準備室 •緩衝室 	準清潔作業區	管制 制作

•易腐敗即食性成品 <u>包裝前</u> 之最終半成品之冷卻及貯存場所 •內包裝室	清潔作業區	業區
•空瓶（罐）整列場 •外包裝室 •成品倉庫		一般作業區
•品管（檢驗）室 •辦公室（註 <u>32</u> ） •更衣及洗手消毒室 •廁所 •其他		非食品處理區
<p>註： 1.各作業場所清潔度區分得依實際條件提升。 2.內包裝容器洗滌場之出口處應設置於管制作業區內。 <u>32.</u>辦公室不得設在管制作業區內（但生產管理與品管場所不在此限，惟須有適當之管制措施）。</p>		

5.3 廠房結構：廠房之各項建築物應堅固耐用、易於維修、維持乾淨，並應為能防止食品、食品接觸面及內包裝材料遭受污染（如病媒有害動物之侵入、棲息、繁殖等）之結構。

5.4 安全設施

- 5.4.1 廠房內配電必須能防水。
- 5.4.2 電源必須有接地線與漏電斷電系統。
- 5.4.3 不同電壓之插座必須明顯標示。
- 5.4.4 溶劑提油廠及氫化工廠應有適宜消防設施及滅火器。
- 5.4.5 溶劑提油廠提油作業場所應有溶劑洩漏警報系統。
- 5.4.6 溶劑貯存槽四周應適當隔離，以防閒人進入及溶劑溢出。
- 5.4.7 溶劑提油廠及氫化工廠作業場所均應採用防爆開關與裝置。
- 5.4.8 高濕度作業場所之插座及電源開關宜採用具防水功能者。
- 5.4.9 作業場所內應設有自動照明燈裝置預備停電時用。
- 5.4.10 各種主要機械設備應有操作說明書。
- 5.4.11 工廠應有一套維護保養制度。
- 5.4.12 鍋爐及壓力容器要有合格證。
- 5.4.13 應有機械設備儀表校正制度。
- 5.4.14 應有工廠動火作業許可證制度。
- 5.4.15 各種機械設備要做好防護設備。
- 5.4.16 主要設備應懸掛操作順序說明。
- 5.4.17 各樓梯角落應有緊急疏散指示方向標示。
- 5.4.18 廠房應依消防法令規定安裝火警警報系統。
- 5.4.19 在適當且明顯之地點應設有急救器材和設備，惟必須加以嚴格管制，

以防污染食品。

5.5 地面與排水

- 5.5.1 地面應平坦不滑，並應保持清潔，不得有納垢、侵蝕、裂縫及積水等情形。管制作業區應使用非吸收性、不透水之材料鋪設。
- 5.5.2 製造作業場所於作業中有液體流至地面、作業環境經常潮濕或以水洗方式清洗作業之區域，其地面應有適當之排水斜度(應在 1/100 以上)及排水系統。
- 5.5.3 廢水應排至適當之廢水處理系統或經由其他適當方式予以處理。
- 5.5.4 作業場所之排水系統應完整暢通，不得有異味，排水溝出口處應有攔截固體廢棄物之設施。
- 5.5.5 排水溝應保持順暢，且溝內不得設置其他管路。排水溝之側面和底面接合處應有適當之弧度（曲率半徑應在 3 公分以上）。
- 5.5.6 排水出口應有防止病媒侵入之設施。
- 5.5.7 屋內排水溝之流向不得由低清潔區流向高清潔區，且應有防止逆流之設計。

5.6 屋頂及天花板

- 5.6.1 製造、包裝、貯存等場所之室內屋頂應易於清掃，以防止灰塵蓄積，避免結露、長徽或成片剝落等情形發生。管制作業區及其他食品暴露場所（原料處理場除外）屋頂若為易藏污納垢之結構者，應加設平滑易清掃之天花板。若為鋼筋混凝土構築者，其室內屋頂應平坦無縫隙。
- 5.6.2 平頂式屋頂或天花板應使用白色或淺色防水材料構築，若噴塗油漆應使用可防徽、不易剝落且易清洗者。
- 5.6.3 蒸汽、水、電等配管不得設於食品暴露之直接上空，否則應有能防止塵埃及凝結水等掉落之裝置或措施，且配管外表應保持清潔，並應定期清掃或清潔。空調風管等宜設於天花板之上方。
- 5.6.4 樓梯或橫越生產線的跨道之設計構築，應避免引起附近食品及食品接觸面遭受污染，並應有安全設措施。

5.7 牆壁與門窗

- 5.7.1 管制作業區之牆面應採用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之淺色材料構築（但密閉式發酵桶等，實際上可在室外工作之場所不在此限）。且其牆腳及柱腳應具有適當之弧度（曲率半徑應在 3 公分以上，如附圖 4-01）以利清洗及避免藏污納垢，惟乾燥之作業場所除外。
- 5.7.2 作業中需要打開之窗戶應裝設易拆卸清洗且具有防護食品污染功能之不生鏽紗網，以防止病媒之侵入，且應保持清潔，但清潔作業區內在作業中不得打開窗戶。管制作業區之室內窗檯，檯面深度如有 2 公分以上者，其檯面與水平面之夾角應達 45° 以上（如圖 4-02），未滿 2 公分者應以不透水材料填補內面死角。
- 5.7.3 管制作業區對外出入門戶應裝設能自動關閉之紗門（或空氣簾），及

(或)清洗消毒鞋底之設備(需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施)。門扉應以平滑、易清洗、不透水之堅固材料製作，並經常保持關閉。

5.8 照明設施

- 5.8.1 廠內各處應裝設適當的採光及(或)照明設施，且照明設備應保持清潔，以避免污染食品。照明設備以不安裝在食品加工線上有食品暴露之直接上空為原則，否則應有防止照明設備破裂或掉落而污染食品之措施。
- 5.8.2 一般性作業區域之作業面應保持110米燭光以上，管制作業區之作業面應保持220米燭光以上，檢查作業檯面則應保持540米燭光以上之光度，而所使用之光源應不致於改變食品之顏色。
- 5.8.3 溶劑提油廠及氫化工廠應使用防爆型照明設施，以防爆炸。

5.9 通風設施

- 5.9.1 製造、包裝及貯存等場所應保持通風良好，通風系統應保持清潔。必要時應裝設有效之換氣設施，以防止室內溫度過高、水蒸汽凝結或異味等發生，並保持室內空氣新鮮。易腐敗即食性成品或低溫運銷成品之清潔作業區應裝設空氣調節設備。
- 5.9.2 在有臭味及氣體(包括蒸汽及有毒氣體)或粉塵產生而有可能污染食品之處，應有適當之排除、收集或控制裝置。廠房屋頂應設排氣窗或周圍圍設有排氣設施。調製品加工場應予隔離並宜裝設空調設備，必要時裝設紗窗紗門或空氣簾。
- 5.9.3 管制作業區之排氣口應裝設防止病媒侵入之設施，而進氣口應有空氣過濾設備。兩者並應易於拆卸清洗或換新。
- 5.9.4 廠房內之空氣調節、進排氣或使用風扇時，其空氣流向不得由低清潔區流向高清潔區，以防止食品、食品接觸面及內包裝材料可能遭受污染。
- 5.9.5 作業場所之控制室及電力室應有換氣或空調設施。

5.10 供水設施

- 5.10.1 應能提供食品工廠各部所需之充足水量、適當壓力及水質之水。必要時，應有儲水設備及提供適當溫度之熱水。
- 5.10.2 蓄水池(塔、槽)應以無毒，不致污染水質之材料構築，並應有防護污染之措施，且每年應至少清理一次，保持清潔，並作成紀錄。
- 5.10.3 食品製造用水(含與食品直接接觸、清洗食品設備與用具之用水及冰塊及水蒸汽)應符合行政院環境保護署『《飲用水水質標準》』；非使用自來水者，應設置淨水或消毒設備並每天應檢測pH值及餘氯。
- 5.10.4 不與食品接觸之非飲用水(如冷卻凝水、污水或廢水等)之管路系統與食品製造用水之管路系統，應以顏色明顯區分，並以完全分離之管路輸送，不得有逆流或相互交接現象。用水若再循環使用時，應適當消毒，必要時加以過濾，以免造成原料之二次污染。

5.10.5 地下水源應與污染源（化糞池、廢棄物堆置場等）保持十五公尺以上之距離、儲水設施應與污染源（化糞池、廢棄物堆置場等）保持三公尺以上之距離，以防污染。

5.11 洗手設施

5.11.1 應在適當且方便之地點（如在管制作業區入口處、廁所及加工調理場等），設置足夠數目之洗手及乾手設備。必要時應提供適當溫度之溫水或熱水及冷水並裝設可調節冷熱水之水龍頭。

5.11.2 在洗手設備應使用流動自來水，並備有液體清潔劑。必要時（如手部不經消毒有污染食品之虞者）應設置手部消毒設備。

5.11.3 洗手台應以不鏽鋼或磁材等不透水材料構築，其設計和構造應不易藏污納垢且易於清洗消毒。

5.11.4 乾手設備應採用乾手器機或擦手紙巾。如使用紙巾者，使用後之紙巾應丟入易保持清潔的垃圾桶內（最好使用腳踏開蓋式或非接觸式垃圾桶）。若採用乾手器機，應定期清洗潔、消毒內部維護，避免污染。

5.11.5 水龍頭應採用腳踏式、肘動式或電眼式等開關方式，以防止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。

5.11.6 洗手設施之排水，應具有防止逆流、病媒侵入及臭味產生之裝置。

5.11.7 應有簡明易懂的洗手方法標示，且應張貼或懸掛在洗手設施鄰近明顯之位置。

5.12 洗手消毒室

5.12.1 管制作業區之入口處宜設置獨立隔間之洗手消毒室，惟人造奶油及烤酥油工廠應獨立設置洗手消毒室。

5.12.2 室內除應具備 5.11 規定之設施外，並應有泡鞋池或同等功能之鞋底潔淨設備，惟需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施。若使用泡鞋池者其池水應保持清潔，且液面應能覆蓋鞋面為原則，若使用氯化合物消毒劑，其游離餘氯濃度應經常保持在 200ppm 以上。

5.13 更衣室

5.13.1 應設於管制作業區附近適當而方便之地點，並獨立隔間，男女更衣室應分開。室內應有適當的照明，且通風應良好。

5.13.2 應有足夠大小之空間，以便員工更衣之用，並應備有可照全身之更衣鏡、潔塵設備及數量足夠之個人用衣物櫃及鞋櫃等。

5.14 倉庫

5.14.1 應依原料、材料、重工品、半成品及成品等性質之不同，區隔貯存場所，並有足夠之空間，以供搬運。必要時應設有冷（凍）藏庫。

5.14.2 原材料倉庫及成品倉庫應隔離或區隔，同一倉庫貯存性質不同物品時，亦應適當區隔。

5.14.3 倉庫之構造應能使貯存保管中的原料、材料、重工品、半成品、成品的品質劣化減低至最小程度，並有防止污染之構造，且應以堅固的材

料構築，其大小應足供作業之順暢進行並易於維持整潔，並應有防止病媒侵入之設施裝置。

- 5.14.4 倉庫內物品應分類貯放於棧板、貨架上，或採取其他有效措施，並保持整齊、清潔，貯存物品應距離牆壁、地面均在五~~5~~公分以上，以維持良好通風。
- 5.14.5 貯存微生物易生長食品之冷（凍）藏庫，應裝設可正確指示庫內溫度之指示溫度計、溫度測定器或溫度自動記錄儀，並應裝設自動控制器或可警示溫度異常變動之自動警報器。
- 5.14.6 冷（凍）藏庫，內應裝設可與監控部門聯連繫之警報器開關，以備作業人員因庫門故障或誤鎖時，得向外界連絡並取得協助。
- 5.14.7 ~~動物油脂熬製工廠應設有攝氏零度以下貯藏用之凍藏庫。~~
- 5.14.7 倉庫應有溫度紀錄，必要時應記錄濕度。

5.15 廁所

- 5.15.1 應設於適當而方便之地點並防止汙染水源，其數量應足供員工使用。
- 5.15.2 應採用沖水式，並採不透水、易清洗、不積垢且其表面可供消毒之材料構築。
- 5.15.3 廁所內之洗手設施，應符合本規範 5.11 之規定，且宜設在出口鄰近。
- 5.15.4 廁所之外門應隨時保持關閉，且不得正面開向製造作業場所，但如有緩衝設施及有效控制空氣流向以防止污染者不在此限。
- 5.15.5 廁所應排氣良好，避免有異味，並有適當亮度之照明，門窗應設置不生鏽之紗門及紗窗。
- 5.15.6 應於明顯處標示「如廁後應洗手」之字樣。

6 機器設備

6.1 設計

- 6.1.1 所有食品加工用機器設備之設計和構造應能防止危害食品衛生，易於清洗消毒（儘可能易於拆卸），並容易檢查。應有特別注意使用時，能防止可避免潤滑油、冷卻劑、熱媒、金屬碎屑、污水或其他可能引起污染之物質混入食品之構造。其大小、位置亦應易於操作及保養。
- 6.1.2 食品接觸之表面應平滑、無凹陷或裂縫，以減少食品碎屑、污垢及有機物之聚積，使微生物之生長減至最低程度。
- 6.1.3 設計應簡單，且為易排水，一易於保持乾燥之構造。
- 6.1.4 貯存、運送及製造系統（包括重力、氣動、密閉及自動系統）之設計與製造，應使其能維持適當之衛生狀況。
- 6.1.5 在食品製造或處理區，不與食品接觸之設備與器用具，其構造亦應能易於保持清潔狀態。
- 6.1.6 機器設備、用具及管路之表面處理（如電鍍、塗漆等）應確保不會污

染食品及食品接觸面。入料桶應有防護措施，以避免生產過程中灰塵或異物掉入。

6.2 材質

- 6.2.1 所有用於食品處理區及可能接觸食品之食品設備與器具，應由不會產生毒素、無臭味或異味、非吸收性、耐腐蝕且可承受重複清洗和消毒之材料製造，同時應避免使用會發生接觸腐蝕的不當材料。
- 6.2.2 食品接觸面原則上不可使用木質材料，除非其可證明其不會成為污染源者方可使用。
- 6.2.3 各種食用油貯槽應為不鏽鋼材料製成，並有原料貯槽及成品貯槽。

6.3 生產設備

- 6.3.1 生產設備之排列應有秩序，且有足夠之空間，使生產作業順暢進行，並避免引起交叉污染，而各個設備之產能一務須互相配合。
- 6.3.2 用於測定、控制或記錄之測量器或記錄儀，應能適當發揮其功能且須準確，並定期校正。
- 6.3.3 以機器導入食品或用於清潔食品接觸面或設備之壓縮空氣或其他氣體，應予適當處理，以防止造成間接污染。
- 6.3.4 溶劑提油廠應設置溶劑貯桶及其貯藏場所，溶劑廠應有防爆裝置、滅火器、消防設備一及消防砂等。
- 6.3.5 動物性油脂工廠應設有 0°C 摄氏零度以下之凍藏庫。
- 6.3.6 各種食用油貯槽宜應為不鏽鋼、鐵或鋁材料製成，不得使用鉛及銅，並有原料及成品貯槽。
- 6.3.7 植物油溶劑提油廠視實際需要應具下列設備：
 - 6.3.7.1 篩選清理機
 - 6.3.7.2 輸送機
 - 6.3.7.3 自動秤
 - 6.3.7.4 磁鐵分離機
 - 6.3.7.5 壓碎機
 - 6.3.7.6 調理機
 - 6.3.7.7 壓片機
 - 6.3.7.8 提油機（附 Miscella 蒸餾器、脫脂粕之脫溶劑器、溶劑蒸氣回收器）
 - 6.3.7.9 蒸發器
 - 6.3.7.10 真空汽提機
 - 6.3.7.11 脫溶劑機
 - 6.3.7.12 烘焙機
 - 6.3.7.13 乾燥機
 - 6.3.7.14 冷卻機
 - 6.3.7.15 粉碎機

6.3.7.16 萃取液過濾機

6.3.7.17 磺物油吸收塔

6.3.7.18 磺物油汽提塔

6.3.7.19 冷凝器與熱交換器

6.3.7.20 鍋爐

6.3.7.21 排風器

6.3.7.22 作業控制設備

6.3.8 植物油壓榨油廠視實際需要應具下列設備：

6.3.8.1 篩選清理機

6.3.8.2 輸送機

6.3.8.3 磅秤

6.3.8.4 調理機

6.3.8.5 壓片機（視需要設置，如黃豆加工）

6.3.8.6 壓榨機

6.3.8.7 過濾機

6.3.8.8 粉碎機

6.3.8.9 排風器

6.3.9 精製油精煉油製煉廠視實際需要應具下列設備：

6.3.9.1 膠質調理機

6.3.9.2 離心分離機

6.3.9.3 真空乾燥機

6.3.9.4 脫氣槽

6.3.9.5 真空幫浦或真空產生設備

6.3.9.6 過濾機

6.3.9.7 預熱機槽

6.3.9.8 冷卻機

6.3.9.9 軟水設備

6.3.9.10 包裝設備

6.3.9.11 作業控制設備

6.3.9.12 必要時，宜設脫酸、水洗、脫色、脫臭及氫化與冬化有關設施

6.3.10 動物油脂工廠視需要應具設備：

6.3.10.1 熬製油廠：

6.3.10.1.1 切（碎）肉機

6.3.10.1.2 熬油鍋

6.3.10.1.3 過濾機

6.3.10.1.4 冷卻槽

6.3.10.1.5 計量器

6.3.10.1.6 排風設備

6.3.10.1.7 鍋爐

6.3.10.1.8 冷藏庫

6.3.10.2 精製油精煉油廠：同精煉油廠視需要應具設備。

6.3.11 人造奶油、烤酥油工廠視實際需要應具下列設備：

6.3.11.1 一貫作業人造奶油、烤酥油工廠

~~6.3.11.1.1 同精煉油廠視需要應具設備。~~

6.3.11.1.1 氢化設備及有關設施

6.3.11.1.2 催化劑過濾機

6.3.11.1.3 乳化槽（間接加熱式）

6.3.11.1.4 滅菌槽（間接加熱式）

6.3.11.1.5 急冷捏和機（附設冷凍機）

6.3.11.1.6 計量器與灌充機

6.3.11.1.7 热水與冰水設備

6.3.11.2 購置精煉油為原料之調製油脂工廠：同一貫作業人造奶油、烤酥油工廠視實際需要應具設備 6.3.8.1.2 至 6.3.8.1.8 之各項設備。

6.3.12 食品工廠應執行機械設備維護計畫並應定期檢查，以降低食品安全風險及機械故障所造成之危害。

6.3.13 應有生產設備之維護標準書，並詳訂所有設備之維護方法及流程。

6.4 生產設備注意事項

6.4.1 前處理設備：處理油脂原料應能充分去除原料中之外來雜物及有害物質。

6.4.2 提油設備：使用溶劑正己烷提油時，應注意充分去除豆粕及原油中之正己烷。

6.4.3 過濾、水洗設備：助濾劑使用矽藻土時，應能防止其混入製品中。

6.4.4 脫膠中和設備

6.4.4.1 與油脂及酸接觸部分應使用耐蝕性材料，以防止材質溶出金屬混入產品中。

6.4.4.2 對於所使用之鹼或酸應能充分去除或中和之設備。

6.4.5 脫色設備：脫色採用酸性白土或活性炭時，應能充分防止其混入製品中。若經氫化時應注意去除鎳催化劑。

6.4.6 脫臭設備

6.4.6.1 加熱裝置務必使用高壓蒸汽。

6.4.6.2 若使用熱媒加熱裝置，其材料、構造應能完全防止熱媒之洩漏。

6.4.6.3 添加抗氧化物及矽酮樹脂，能確實控制添加量。

6.4.7 脫臘設備

6.4.7.1 助濾劑採用矽藻土時，能充分防止其混入製品中。

6.4.7.2 若使用冷媒冷卻裝置，其材料、構造應能完全防止冷媒之的洩漏。

6.4.8 貯槽設備

6.4.8.1 食用油脂貯存得採用直立窄高容器，縮小容器內物質之的表面積，以減少油脂與空氣和氧氣的接觸。

6.4.8.2 貯存容器底部宜為錐形或坡型以利排放。

6.4.8.3 貯存槽及管件材料以不鏽鋼、鐵、鋁為宜，不得使用鉛及銅。

6.4.8.4 所有開口如檢修孔、進油口、出油口及一排水口等，均能有效密封。

6.4.8.5 輸油管線及其接口設計應避免食用油脂與空氣混雜。

6.4.9 加熱設備

6.4.9.1 固態、半固態和高黏度食用油脂之容器均應配備加熱設備，使產品在加工、調配、運輸或卸載等過程中保持液態均質。

6.4.9.2 加熱設備應採用不鏽鋼材質，不得使用含銅合金製造之的加熱線圈。

6.4.9.3 配置加熱設備之貯存桶均應裝置溫度感應和控制設備，避免桶內油脂過熱；溫度計應置於適當位置，使其溫度判讀具代表性。

6.4.10 包裝設備

6.4.10.1 充填量要確實，密封要完整。

6.4.10.2 所標之製造年月日應要很清楚明瞭。

6.4.11 各種主要機械設備應有操作說明書。

6.4.11 輸油管線和貯存容器應清楚標示或識別。工廠應有一套預防保養制度。

6.4.12 鍋爐及高壓力容器要有合格證。

6.4.13 主要設備應懸掛操作順序說明。

6.4.14 作業場所宜裝有自動照明燈。

6.4.15 各樓梯角落應有緊急疏散指示方向標示。

6.5 品管設備：食用油脂工廠應具有足夠之檢驗設備，供例行之品管檢驗及判定原料、半成品及成品之衛生品質。必要時，得委託具公信力之研究或檢驗機構代為檢驗廠內無法檢測之項目。

6.5.1 溶劑提油廠或壓榨油廠

6.5.1.1 分析天秤（感度 0.1 毫克以下）—

6.5.1.2 樣品粉碎機

6.5.1.3 水分測定器

6.5.1.4 乾燥箱

6.5.1.5 乾燥器

6.5.1.6 水浴槽

6.5.1.7 溶劑洩漏測定器（限於溶劑提油廠）

6.5.1.8 加熱器

6.5.1.9 蒸餾裝置

6.5.1.10 真空烘箱

6.5.1.11 索氏抽油裝置

6.5.1.12 pH 測定器

6.5.1.13 恒溫槽

6.5.1.14 夾雜物測定篩

6.5.1.15 高溫爐

6.5.2 熬製油廠

6.5.2.1 分析天秤（感度 0.1 毫克以下）

6.5.2.2 樣品粉碎機

6.5.2.3 水分測定器

6.5.2.4 乾燥箱

6.5.2.5 乾燥器

6.5.2.6 水浴槽

6.5.2.7 真空烘箱

6.5.2.8 索氏抽油裝置

6.5.3 精製油精煉油廠

6.5.3.1 比重計（瓶）

6.5.3.2 折射計

6.5.3.3 水分測定計

6.5.3.4 顏色測定計

6.5.3.5 pH 測定計

6.5.3.6 分析天秤（感度 0.1 毫克以下）

6.5.3.7 恒溫槽

6.5.3.8 乾燥器

6.5.3.9 電冰箱

6.5.3.10 真空烘箱

6.5.4 人造奶油及烤酥油工廠：同精製油精煉油廠檢驗設備，尚應能檢驗 熔點、凝固點、大腸菌、雜菌，含皂分等項，其主要設備如下：

6.5.4.1 細菌培養及檢驗設備

6.5.4.2 無菌室或無菌箱

6.5.4.3 熔點或凝固點測定裝置

6.5.4.4 油脂安定性測定裝置

6.5.4.5 固體脂肪指數測定裝置

6.5.5 工廠應具有足夠之檢驗設備，供例行之品管檢驗及判定原料、半成品 及成品之衛生品質。必要時，可委託具公信力之研究或檢驗機構代為 檢驗廠內無法檢測之項目。品管（檢驗）室應依原物料、產品及製程

之需要，配置足夠之儀器設備，並保持良好狀態。對於儀器設備之的使用保養應制定檢驗儀器設備操作、保養及校正準則。

7 組織與人事

7.1 組織與職掌

- 7.1.1 食品工廠應具備並公布佈與食品安全活動相關之組織架構及其職掌，包括食品安全及品質專責人員及其督導與執行任務的權責。生產製造、品質管制、衛生管理、食品安全管理及其他各部門均應設置專責人員，以督導或執行所負之任務。
- 7.1.2 生產製造專責人員專門掌管原料處理、加工製造及成品包裝工作；品質管制專責人員專門掌管原材料、加工中及成品品質規格標準之制定與抽樣、檢驗及品質之年度追蹤管理等工作；衛生管理專責人員，掌管廠內外環境及廠房設施衛生、人員衛生、製造及清洗等作業衛生及員工衛生教育訓練等事項；食品安全管制專責人員負責執行與維護基於 HACCP 原則及 TQF 系統規範與產品驗證範圍之食品安全管制計畫；勞工安全管理專責人員則掌管食品工廠安全與防護等工作。
- 7.1.3 應成立推行 TQF 制度之相關委員會，該委員會應由高階主管及各部門專責人員組成，至少三人，其中高階主管或其指定人員為必要之成員，負責 TQF 產品驗證之食品安全管制系統鑑別及查證危害分析重要管制點計畫，與制定訂、執行及管理相關紀錄；並負責品質管理之規劃、審議、督導、考核全廠品質管理事宜，高階主管應督導食品安全的執行及維護，提供足夠人力與資源達成食品安全管理的目標，並確保持續提供有效的資源來滿足食品安全管制理系統的運作、維護及改進。
- 7.1.4 品質管制部門應獨立設置，並應有充分權限以執行品質管制任務，其負責人員應有停止生產或出貨之權限。
- 7.1.5 品質管制部門應設置食品檢驗人員，負責食品一般品質與衛生品質之檢驗分析工作。
- 7.1.6 應成立衛生管理組織（可併入推行 TQF 制度之相關委員會），由衛生管理專責人員及各部門負責人等組成，負責規劃、審議、督導、考核全廠衛生事宜。宜於工作場所明顯處，標明該人員之姓名。
- 7.1.7 生產製造負責人與品質管制負責人不得相互兼任，其他各部門人員均得視實際需要兼任。

7.2 人員與資格

- 7.2.1 生產製造、品質管制、衛生管理及安全管理之負責人，應僱用大專相關科系畢業或高中(職)以上畢業具備食品製造經驗四年以上之人員。

- 7.2.2 食品檢驗人員以僱用大專相關科系畢業為宜或經政府證照制度檢定合格之食品檢驗技術士者，如為高中（職）或大專非相關科系畢業人員應經政府認可之專業訓練（食品檢驗訓練班）合格並持有結業證明者。
 - 7.2.3 各部門負責人員及技術助理，應於到廠後三年內參加政府單位或研究機構、企業管理訓練單位等接受專業職前或在職訓練並持有結業證明。
 - 7.2.4 專業工廠之各類專門技術人員，應符合中央主管機關所定之相關法令規定。
 - 7.2.5 推行 TQF 規範之相關委員會中至少一人為食品技師或食品相關科系（所）畢業人員，並經中央主管機關認可之訓練機構辦理之食品良好衛生規範準則及危害分析重要管制點相關訓練合格者。
- 7.3 教育與訓練
- 7.3.1 新進從業人員應接受適當之教育訓練，使其執行能力符合生產、衛生及品質管理之要求。在職從業人員應訂定年度訓練計畫據以確實執行並作成紀錄。年度訓練計畫應包括廠內及廠外訓練課程，且其規劃應考量有效提升員工對台灣優良食品驗證之管理與執行能力。
 - 7.3.2 應對從事食品製造及相關作業之員工應定期舉辦（可在廠內）食品衛生及危害分析重點管制系統（HACCP）之有相關內部或外部訓練。
 - 7.3.3 品質管制委員會負責食品安全管制系統之人員至少每三年應接受中央主管機關認可之訓練機構辦理食品安全管制系統有關之專業訓練、研討、講習等課程或會議，或中央主管機關認可之課程，累計受訓時數十二小時以上。
 - 7.3.4 各部門管理人員應忠於職責、以身作則，並隨時隨地督導及教育所屬員工確實遵照既定之作業程序或規定執行作業。
 - 7.3.5 從業人員於從業期間應接受衛生主管機關或其認可之相關機關/構所辦之衛生講習或訓練，並取得證書或作成紀錄。

8 衛生管理

8.1 衛生管理計畫之制定與執行

- 8.1.1 食品工廠應制定衛生管理標準書，以作為衛生管理及評核之依據，其內容應包括本章各節之規定，修正訂時亦同。
- 8.1.2 應制定衛生檢查計畫，規定檢查項目及頻率，指派衛生管理專責人員針對衛生檢查計畫實施衛生檢查，以查證當日之衛生狀況，確實執行並作成紀錄。
- 8.1.3 應制定病媒防治措施，落實執行，並作成紀錄。
- 8.1.4 環境監控計畫之制定
 - 8.1.4.1 食品工廠應考量產品特性，以食品安全風險為基礎，訂定各作

業場所環境（如管制作業區）、廠房設施等之環境監控計畫。

- 8.1.4.2 此環境監控計畫應包含監控頻率、採樣方法（例如塗抹）、採樣數量、採樣位置（包含食品接觸面及非食品接觸面）及欲監控之微生物資料庫及其限量標準，且確實執行、定期審查及調整，以確保此計畫能有效執行，並保存相關記錄。

- 8.1.4.3 如檢驗結果未達預期標準，應提出矯正措施及預防再發措施。

8.2 環境衛生管理

- 8.2.1 鄰近道路及廠內道路、庭院，應隨時保持清潔。廠區內地面應保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。
- 8.2.2 廠區內草木要定期修剪，不必要之器材、物品禁止堆積，以防止病媒孳生。
- 8.2.3 廠房、廠房之固定物及其他設施應保持良好的衛生狀況，並作適當之維護，以保護食品免受污染。
- 8.2.4 排水溝應隨時保持暢通，不得有淤泥蓄積，廢棄物需作妥善處理。
- 8.2.5 如酸性白土或皂腳尚可利用者可依照出售方式運離廠外，其餘應洽請當地環保單位或依據事業廢棄物清理相關法令定期清理運出廠外。

8.3 廠房設施備衛生管理

- 8.3.1 廠房內各項設施應隨時保持清潔及良好維修，廠房屋頂、天花板及牆壁有破損時，應立即加以修補，且地面及排水設施不得有破損或積水。
- 8.3.2 原料處理場、加工調理場、廁所等，開工時應每天清洗（包括地面、水溝、牆壁等），必要時予以消毒。
- 8.3.3 作業中產生之蒸汽，不得讓其長時滯留廠內，應以有效設施導至室外。
- 8.3.4 燈具、配管等外表應保持清潔，並應定期清掃或清洗。
- 8.3.5 冷（凍）藏庫內應經常整理、整頓、定期除霜、保持清潔，並避免注意地面積水、壁面長黴等影響貯存食品衛生之情況發生。
- 8.3.6 製造作業場所及倉儲設施，應採取有效措施（如紗窗、紗網、空氣簾、柵欄或捕蟲燈等）防止或排除病媒。
- 8.3.7 廠房內不得發現有病媒或其出沒之痕跡，若發現時，應追查並杜絕其來源，但其撲滅方法以不致污染食品、食品接觸面及內包裝材料為原則（儘量避免使用殺蟲劑等）。
- 8.3.8 管制作業區不得堆置非即將使用的原料、內包裝材料或其他不必要物品。
- 8.3.9 清掃、清洗和消毒用機具應有專用場所妥善保管。
- 8.3.10 製造作業場所內不得放置或貯存危害食品安全之物質。
- 8.3.11 若有蓄水池槽（塔一池），應定期清洗並每天（開工時）檢查加餘氯消毒情形，並定期監控避免加工用水水質遭受污染。使用非自來水者，應指定專人每日作有效餘氯量及酸鹼值之測定，每年至少應送請政府認可之檢驗機構檢驗一次，以確保其符合《飲用水水質標準》（鍋爐

用水，冷凍、蒸發機等冷卻用水，或洗地、澆花、消防等用水除外)。

8.4 機器設備衛生管理

- 8.4.1 用於製造、包裝、儲運貯存之設備及器具，應定期清洗、消毒。
- 8.4.2 機器設備若有排水時其設計應能適當收集，並導引至排水系統，以避免造成污染。
- 8.4.3 設備與器具之清洗與消毒作業，應防止清潔劑或消毒劑污染食品、食品接觸面及內包裝材料。
- 8.4.4 所有食品接觸面，包括設備與器具與食品接觸之表面，應儘可能時常予以消毒，消毒後要並徹底清洗，以保護食品免遭受消毒劑之污染。
- 8.4.5 收工後，使用過之設備與器具，皆應清洗乾淨，若經消毒過，在開始工作前應再予清洗（和乾燥食品接觸者除外）。
- 8.4.6 已清洗與消毒過之可移動設備和用具，應放在能防止其食品接觸面再受污染之適當場所，並保持適用狀態。
- 8.4.7 與食品接觸之設備及用具之清洗用水及水蒸汽—應符合飲用水水質標準。
- 8.4.8 用於製造食品精製包裝之場所不得供做其他與食品製造無關之用途用於製造非食用之動物飼料或非食用製品。原料處理場及其機器設備如果用於動物飼料或非食用油脂之製造必須徹底清洗後始可用於製造食用油脂。

8.4.9 防止污染

- 8.4.9.1 凡與油脂接觸之水宜用軟水，洗滌容器及濾布之水，應使用符合《飲用水水質標準》之水。
- 8.4.9.2 在製造作業要使用清潔之蒸氣，空氣及氮氣。
- 8.4.9.3 濾布及其他反覆使用之物品，如需要洗滌時應使用安全食品用清潔劑，並要洗得乾淨。
- 8.4.9.4 氮氣及觸媒等，不可含有害物質。
- 8.4.9.5 食品添加物及容器等，應加予整理整頓，不可隨意置放。
- 8.4.9.6 各項製造設備，在使用前必須實施檢點，認為可能有污染者，應充分洗滌後使用；輸油管線如使用油洗進行清潔，其清洗後之油脂不得混入成品。
- 8.4.9.7 如不同油脂品項透過同輸油管系統運送，各油脂品項輸送之間應將系統徹底清洗，避免混雜。

8.5 人員衛生管理

- 8.5.1 手部應保持清潔，工作前應用清潔劑洗淨。凡與食品直接接觸的工作人員不得蓄留指甲、塗指甲油及或配戴飾物等。
- 8.5.2 若以雙手直接處理不再經加熱即可食用之食品時，應穿戴清潔並經消毒之不透水手套，或將手部徹底洗淨及消毒。戴手套前，雙手仍應清洗乾淨。

- 8.5.3 在調製品調理、加工、包裝場工作時，作業人員必須穿戴整潔之工作衣帽及髮帽，以防頭髮、頭屑及外來雜物落入食品、食品接觸面或內包裝材料中，必要時應戴口罩。
- 8.5.4 工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。不得使汗水、唾液或塗抹於肌膚上之化粧品或藥物等污染食品、食品接觸面或內包裝材料。
- 8.5.5 新進從業人員應先經衛生醫療機構健康檢查合格後，始得聘僱。僱用後雇主每年應主動辦理健康檢查乙次，其檢查項目應符合「食品良好衛生規範準則」之相關規定。
- 8.5.6 從業人員在 A 型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘍、外傷、結核病或傷寒等疾病之傳染或帶菌期間，或有其他可能造成食品污染之疾病者，應主動告知現場負責人，不得從事與食品直接接觸之工作。
- 8.5.6.1 特別危害健康作業檢查：
- 8.5.6.1.1 有機溶劑健康作業檢查每半年1一次。
- 8.5.6.1.2 噪音健康作業檢查每1一次。
- 8.5.6.2 一般健康檢查：每年至少健康檢查1一次。
- 8.5.7 應依洗手標示所示步驟，正確的洗手或（及）消毒。
- 8.5.8 個人衣物應貯存於更衣室，不得帶入食品處理或設備、用具洗滌之地區。
- 8.5.9 進入食品作業場所前（包括調換工作時）、如廁後（廁所應張貼「如廁後應洗手」之警語標示），或因吐痰、擤鼻涕導致可能使手部受污染行為後，應依正確步驟清洗手部，必要時並予以消毒。
- 8.5.10 非現場工作人員之出入應適當管理。若要進入食品作業場所之必要時，應符合現場工作人員之衛生要求。
- 8.6 清潔及消毒等化學物質及用品之管理
- 8.6.1 用於清洗及消毒之藥劑，應證實在使用狀態下安全而適用。
- 8.6.2 食品製造作業場所內，除維護環境及衛生所必須使用之藥劑外，不得存放之。
- 8.6.3 清潔劑、消毒劑及危險藥劑應符合相關主管機關之規定，並予明確標明並表示其毒性、使用方法及緊急處理，存放於固定場所且上鎖，以免污染食品，其存放與使用應由專人負責並記錄用量。
- 8.6.4 痘媒防治使用之環境用藥，應符合環境用藥管理法及其相關法規之規定，並採取嚴格預防措施及限制，以防止污染食品、食品接觸面或內包裝材料。且應由明瞭其對人體可能造成危害（包括萬一有殘留於食品時）的衛生管理負責人員使用或其監督下進行保管及記錄用量。
- 8.7 廢棄物處理
- 8.7.1 廢棄物之處理應依廢棄物清理法及其相關法規之規定清除與處理，並依其特性酌予分類集存。易腐敗廢棄物至少應每天清除一次，清除後

- 之容器應清洗消毒。
- 8.7.2 廢棄物放置場所不得有不良氣味或有害（毒）氣體溢出，應防病媒有害動物之孳生及防止食品、食品接觸面、水源及地面遭受污染。
- 8.7.3 廢棄物不得堆放於食品作業場所內，場所外四周不得任意堆置廢棄物及容器，以防積存異物孳生病媒。
- 8.7.4 原料處理、加工調理、包裝、貯存等場所內，應在適當地點設有集存廢棄物之不透水、易清洗消毒(用畢即廢棄者不在此限)、可密蓋(封)之容器，並定時(至少每天一次)搬離廠房。反覆使用的容器在丟棄內容物後，應立即清洗消毒。若有大量廢棄物產生時，應以輸送設施隨時迅速送至廠房外集存處理，並儘速搬離廠外，以防病媒有害動物孳生及水源、地面等遭受污染。處理廢棄物之機器設備應於停止運轉時立即清洗消毒。
- 8.7.5 凡有直接危害人體及食品安全衛生之虞之化學藥品、放射性物質、有害微生物、腐敗物等廢棄物，應設專用貯存設施。
- 8.7.6 應避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生，否則應依相關法規適當處理，以避免造成公害。

9 製程管理

9.1 製造作業標準書之制定、與執行與維護

- 9.1.1 食品工廠應制定製造作業標準書，由生產部門主辦，同時須徵得品管及相關部門認可，以作為生產管理之依據，新產品研發或產品製程發生變動修正時亦同，以確保產品之安全及品質。
- 9.1.2 製造作業標準書應詳述配方、標準製造作業程序、重工作業標準程序、製程管制標準（至少應含製造流程、管制對象、管制項目、管制標準值及注意事項等）及機器設備操作與維護標準。
- 9.1.3 應教育、訓練員工依照製造作業標準書執行作業，使能符合生產、衛生及品質管理之要求。

9.2 原料處理

- 9.2.1 食品工廠應建立原料驗收作業程序及標準，不可使用在正常處理過程中無法未能將其微生物、有毒成分（例如樹薯中之氰成分）等去除至可接受水準之原料主原料或副原料。來自廠內、外之半成品或成品，當做做為原料使用時，其原料、製造環境、製造過程及品質管制等，仍應符合有關『《食品良好衛生規範準則（GHP）》』所要求之衛生條件。
- 9.2.2 原料使用前應加以官能檢查，必要時加以選別，去除外來雜物或不合規格者。
- 9.2.3 成品不再經加熱處理即可食用者，應嚴格防範微生物再污染。

- 9.2.4 合格之原料與不合格者，應分別貯放，並作明確標識，且避免與過敏原原料混貯。
- 9.2.5 原料之保管應能使其免遭污染、損壞，並減低品質劣化於最低程度，需溫、溼度管制者，應建立管制基準。冷凍者應保持在-18°C 以下，冷藏者在 7°C 以下及凍結點以上。
- 9.2.6 原料使用應依製造日期之順序，以優先使用較接近保存期限之原料為先進先出之原則，並在有效日期內使用。冷凍原料解凍時應在能防止品質劣化之條件下進行。
- 9.2.7 原料應使用品質良好之原料。
- 9.2.7.1 進口原料應將其名稱、生產年度、生產地、數量及年月日等加以記錄。而人造奶油業於申請進口原料油脂時，應註明為供精煉後製造人造奶油、烤酥油、油炸食品油製造用，並應具結保證僅限供食品加工用不得直接流為家庭或餐廳食用。人造奶油業於進口原料油脂提貨時應檢附國外立案之公證公司所出具之公證報告。
- 9.2.7.2 原料中之異物、外來雜物等應充分去除。
- 9.2.7.3 原料應隨需要分析，如水分、油分、酸價、碘價、夾雜物含量、損害粒含量等並逐批抽樣檢驗。
- 9.2.7.4 原料在貯藏過程之管理要注意防鼠、防蟲及防濕，而在夏季要注意因溫度升高而引起變質。
- 9.2.7.5 原料水分含量高時，對於製品有不良影響，在乾燥時應注意溫度，以免過熱。
- 9.2.7.6 須經烘焙之原料，應注意烘焙溫度以免過熱；焙炒後之作業區域與空氣品質應適當管制。
- 9.2.8 食品添加物：為了保持產品品質常使用食品添加物，因此僅能採用可確保品質，符合規定的食品添加物（有許可證字號者）。
- 9.2.8.1 欲購買食品添加物，首先應選購有品質保證之添加物，方可使用，並請供應廠商提出品質保證書，分析報告等資料。
- 9.2.8.2 購買時要確定是否所指定之食品添加物並詳細記錄供應商與購買年、月、日。
- 9.2.8.3 使用之食品添加物，應照衛福部公布『食品添加物使用範圍及限量暨規格標準』，而食品添加物之秤量與投料應建立重複檢核制度，確實執行並作成紀錄。（同 9.4.11）。
- 9.2.8.4 應設專櫃存放，由專人負責管理。
- 9.3 容器管制：容器在搬運、貯存過程中，要防止污染。
- 9.3.1 使用食品衛生法規定之包裝容器。

- 9.3.2 關於塑膠及玻璃容器，為了保持品質，宜採用能遮光者。
- 9.3.3 容器要能保持密封性。
- 9.4 製造作業：~~在製造過程中應設法防止製品污染，保持品質優良。~~
- 9.4.1 所有食品製造作業（包括包裝與貯存），應符合安全衛生原則，並應快速而儘可能減低微生物之可能生長及食品污染之情況和管制下進行。
- 9.4.2 製造過程中需溫溼度、酸鹼值、水活性、壓力、流速、時間等管制者，應建立相關管制方法與基準，並確實記錄。以確保不致因機械故障、時間延滯、溫度變化及其他因素使食品腐敗或遭受污染。
- 9.4.3 易孳生有害微生物（特別是食品中毒原因菌或食品中毒原因微生物）之食品，應在足以防止其劣化情況下存放。
- 9.4.4 作業過程中應以適當之方法，如殺菌、照射、低溫消毒、冷凍、冷藏、控制 pH 或水活性等，作為防止有害微生物孳生，並防止食品在製造及貯儲運過程中劣化。
- 9.4.5 加工或貯存過程中應採取有效方法，以防止原材料、半成品、**重工品**及成品遭受污染。
- 9.4.6 用於輸送、裝載或貯存原料、半成品、**重工品及**成品之設備、容器及用具，其操作、使用與維護，應使製造或貯存中之食品不致受污染。與原料或污染物接觸過的設備、容器及用具，除非經徹底的清洗和消毒，否則不可用於處理食品成品。盛裝加工中食品之容器不可直接放在地上，以防濺水污染或由器底外面污染所引起之間接污染。如由一般作業區進入管制作業區應有適當之清洗與消毒措施，以防止食品遭受污染。
- 9.4.7 應採取有效措施以防止金屬或其他外來雜物混入食品中。本項要求可以：篩網、捕集器、磁鐵、電子金屬檢查器或其他有效方法達成之。
- 9.4.8 需作殺菁處理者，應嚴格控制殺菁溫度（尤其是進出口部位之溫度）和時間並快速冷卻，迅速移至下一工程，同時定期清洗該設施，防止耐熱性細菌之生長與污染，使其污染降至最低限度。已殺菁食品在裝填前若需冷卻，其冷卻介質應符合安全、衛生之原則。
- 9.4.9 依賴控制水活性來防止有害微生物生長之食品，如即溶湯粉、堅果、半乾性食品及脫水食品等，應加工處理至安全水分基準並保持之。
- 9.4.10 內包裝材料應選用在正常儲運、銷售過程中可適當保護食品，不致於有害物質移入食品並符合衛生標準者。使用過者不得再用，但玻璃瓶、不銹鋼容器、桶裝器具（如盛裝水或轉化糖漿等）不在此限，惟再使用前應以適當方式清洗，必要時應經有效殺菌處理。
- 9.4.11 食品添加物之使用應符合**食藥署**衛福部公告之『**《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》**』規定。秤量與投料應建立重複檢核制度，確實執行，並作成紀錄。

9.4.12 提油工程

9.4.12.1 過度壓搾易產生過熱而對製品品質有不良影響，故應避免。

9.4.12.2 應注意脫鎘作業，以免原油中殘留溶劑。

9.4.12.3 應注意脫溶劑作業以避免原油過熱變質。

9.4.13 脫膠脫酸工程

9.4.13.1 原油所含膠質、游離脂肪酸及使用之酸性、鹼性化學品要充分去除。

9.4.13.2 使用量，宜採用最低限量，以便防止半成品油之損失，並減輕水洗，排水處理之負荷。

9.4.14 脫色工程

9.4.14.1 酸性白土、活性炭之使用量，宜採用所必需之的最低限量。

9.4.14.2 脫色溫度，不要超過所規定溫度。

9.4.14.3 脫色操作，宜在減壓下進行。

9.4.14.4 所使用之酸性白土、活性炭要確實過濾去除，以免殘留。

9.4.15 脫臭工程

9.4.15.1 脫臭溫度及時間，視油脂之種類及品質應適當管理避免過度加熱。

9.4.15.2 若要使用有機熱媒，應要遵守《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》及相關規定「使用有機媒油之脫臭設備運轉規則」。

9.4.15.3 應於在高真空下進行並隨時檢查，確保脫臭設備無漏氣情況發生。

9.4.16 脫臘工程

9.4.16.1 使用助濾劑時，應充分去除。

9.4.16.2 加強管理防止冷媒洩漏。

9.4.17 充填及包裝工程

9.4.17.1 充填後之的容器，其空間率愈小愈好，以便保持品質。

9.4.17.2 充填後之的容器，為了防止內容物的污染要密封。

9.4.17.3 充填工作人員為了經常保持清潔，要使用清潔髮套、工作服、鞋。手要充分洗滌以保持手的清潔。

9.4.17.4 充填場所禁止工作者以外人員進出。

9.4.17.5 依照包裝標示重量，隨時抽磅檢查並加以記錄。

9.4.17.6 ~~包裝標示要合乎政府衛生機構規定，外~~包裝標示品名、製造者、地址及製造年月日。

9.4.18 製造作業異常管理

9.4.18.1 為子加強製造作業管理要須制訂定異常處理辦法。

9.4.18.2 依照上述列異常處理辦法執行、矯正並予以記錄。

9.4.19 公害防止及防災

- 9.4.19.1 工廠所排放廢水、廢氣、氣味以及噪音等，容易發生公害，一定要須有適當防止措施設備，並予以嚴格管理。
- 9.4.19.2 溶劑提油所使用之正己烷容易著火爆炸，所以平時要須加強教導作業人員以免發生事故。
- 9.4.19.3 若使用有機溶劑其作業場所應每三個月測定一次溶劑蒸汽爆炸範圍。
- 9.4.19.4 溶劑作業場所修理時，如欲使用動火需有動火作業許可證方可進行焊接與熔切。
- 9.4.19.5 於在溶劑提油區內應設置嚴禁煙火標識。
- 9.4.19.6 於在溶劑提油區內，非經許可，動力車輛嚴禁駛入。
- 9.4.19.7 應定期檢查全廠防爆電氣設備包括配電、配電線路、變壓器等設備。
- 9.4.19.8 工廠要有緊急應變措施管理辦法。
- 9.4.19.9 工廠生產部門要有一般性安全衛生工作守則。
- 9.4.19.10 工廠生產部門要有電器使用安全守則。
- 9.4.19.11 溶劑提油工廠應裝設溶劑外洩警報系統。
- 9.4.19.12 工廠作業區內應有消防設備並經常加以維護。
- 9.4.19.13 溶劑提油工廠應裝置閃電保護設施。
- 9.4.19.14 每月定期安全防護檢查並以追查單限期追蹤改善。
- 9.4.19.15 廢棄物如油及其他用以揩拭溶劑、油漆、油類等之吸收物應妥善置放於被認可之廢物桶內，每日至少清除一次。

9.4.20 製程管制項目

- 9.4.20.1 各種半成品、成品及包裝應有重量之管制項目、單位、圖別、管制標準、抽樣頻率及檢驗次數。
- 9.4.20.2 生產部門宜有作業流程圖及作業條件管制（包括製造說明、管制項目、記錄方法、管制頻率、管制方法、管制範圍、記錄單位）。
- 9.4.20.3 當製程過程中半成品及成品檢驗結果異常時應即刻列入追蹤，並採取矯正措施。
- 9.4.20.4 實際管制作業，如與製造作業標準書之規定不符，應加以記錄並加予以檢討作適當之處理。
- 9.4.20.5 製造作業標準書，應有制定人、該廠主管簽核與制定日期。
- 9.4.20.6 製造作業標準書修正改時，須記載修正改人，該廠主管簽核、修正改日期、修正改事項及修正改理由。
- 9.4.20.7 製程管制表應由標準書中選錄必要事項，由各工廠自訂之。
- 9.4.20.8 原料應訂定一套存量控制辦法，使得生產部門不致於斷料而停工。

9.4.21 製造記錄

- 9.4.21.1 生產部門每日有生產日報表須詳細記錄製造過程中之半成品、成品以及包裝等數量，以便追蹤查考。
- 9.4.21.2 生產部門每日有大宗原料處理量及結存量，以掌握存量控制。
- 9.4.22 可供人食用之油渣，若熬製時之溫度低於 70°C，需貯存於 7°C 以下環境，並於 24 小時內使用，或冷凍貯存；若油渣熬製時溫度高於 70°C，需貯存於 7°C 以下環境，並於 48 小時內使用，或冷凍貯存。

9.5 產品重工

食品工廠應建立、執行和維護重工作業標準程序，其包含重工流程及其對原料、產品、包裝之要求，以降低食品安全風險，且所有重工資訊皆應確實記錄。

- 9.5.1 重工原料應於保存期限內進行重新加工，並應避免交叉污染、交叉接觸及潛在危害。
- 9.5.2 重工之製程應符合工廠食品安全計畫，並應考量交叉污染及交叉接觸之可能性。
- 9.5.3 應於經重工之成品出貨前完成其安全及品質之確認。
- 9.5.4 應能明確識別並追蹤經重工之成品。

10 品質管制

10.1 品質管制標準書之制定與執行

- 10.1.1 食品工廠應制定品質管制標準書，由品管部門主辦，經生產部門認可後確實遵循，以確保生產之食品適合食用。其內容應包括本規範 10.2 至 10.6 之規定，以作為品質管制之依據，確保產品品質，修正時亦同。
- 10.1.2 各項產品應依製造過程中之重要管制因子制定製程及品質管制工程圖（以下簡稱 QC 工程圖），其內容應包括工程名稱、管制項目、管制基準、抽樣頻率及檢驗方法等，確實執行並作成紀錄。
- 10.1.3 檢驗方法應採用經公告之標準法，如係採用經修改過之簡便方法時，應定期與公告之標準法核對，並予記錄。若無公告之標準法，應由業者提供明確之產品規格、檢驗項目及國際公認之檢驗方法，以為佐證資料。
- 10.1.4 檢驗中可能產生之生物性與化學性之污染源，應建立管制系統，並確實執行。品管檢驗用藥品應能在有效狀況下使用，並加以管理。
- 10.1.5 食品工廠應識別並監控製程上所有計量器（如溫度計、壓力計、秤量器等），訂定年度校正計畫，與食品安全至關重要（如重要管制點）之計量器，每年得應委託具公信力之機構校正一次，校正標準件須需可追溯到國家或國際標準，並確實執行與紀錄。
- 10.1.6 與食品安全至關重要（如重要管制點）之監控設備，食品工廠應有確

認其有效性之措施，並保留相關紀錄以供追溯。

10.1.7 品質管制紀錄應以適當的統計方法處理。

10.1.8 食品工廠須應備有各項相關之現行法規或標準等資料。

10.2 合約管理：食品工廠應建立並維持合約審查及其業務協調之各項書面程序。

10.2.1 合約審查：在接受每一份訂單時，應對要求條件加以審查，以確保要求事項已適切的明文規定，並有能力滿足所要求之事項。

10.2.2 合約修正評：在履行合約或訂單中，遇有修正評時，應將修正評後之紀錄正確的傳送到有關部門，並按照修正評後之內容執行作業。

10.3 原材料之品質管制

10.3.1 原材料之品質管制應詳定原料、重工品及包裝材料之品質規格（包括來源及風險危害項目）、檢驗項目、驗收標準、抽樣計畫（樣品容器應予適當標識）及檢驗方法等，並確實執行。

10.3.2 應建立、執行並維護採購程序及供應商評鑑程序辦法，採購程序應包含所有外來原物料及服務，以符合特定食品安全要求或法規。其內容供應商評鑑程序應包括實施方法及頻率，確實執行，並記錄結果。可能時，應針對供應商進行實地評鑑作業。使用之原材料應來自核可供應商。食品工廠應有緊急採購供應商評估流程以確保產品符合相關法規及規格要求，如遇緊急情況須使用尚未取得核可供應商之原材料時，應依此流程辦理。

10.3.3 每批原料（添加物）須經品管檢查合格後，方可進廠使用，並可追溯來源，建立原材料之源頭管理措施生產履歷（包含原材料供應商之產品品質及原產地保證書、原材料來源途路徑說明書及原材料檢驗報告—成品檢驗報告），建立 TQF 驗證產品之品質履歷（包含產品名稱、生產批號、製造工廠、產品有效日期、原料成分及原產地、原材料檢驗報告、成品檢驗報告等資訊）。驗收不合格者，應明確標示，並適當處理。

10.3.4 原料有農藥、重金屬或其他毒素等污染之虞時，應查證確認其安全性或含量符合相關法令之規定後方可使用。

10.3.5 包裝材料之進料驗收應包含來源、材質之適用及其使用與貯存方式等，以避免對產品造成污染。內包裝材料應符合衛生標準，得由供應商定期提供安全衛生之檢驗報告，惟有改變供應商或規格時，應重新由供應商提供檢驗報告。

10.3.6 食品添加物應設專櫃貯放，由專人負責管理，注意領料正確及有效日期限等，並以專冊登錄使用之種類、許可證字號、進貨量及使用量等。

10.3.7 對於委託加工者所提供之原材料，其貯存及維護應加以管制，如有遺失、損壞一或不適用時，均應作成紀加以記錄，並通報委託加工者做適當之處理。接受委託代工之產品申請驗證時，食品工廠應可追溯原

料來源，並查證確認委託代工產品組成、純度等，且應檢附佐證資料以確保產品品質，如經查證屬虛偽者則取消該食品工廠生產線之驗證資格。

10.4 加工中之品質管制

- 10.4.1 應找出加工中之重要安全、衛生管制點，並訂定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法等確實執行並作成紀錄。
- 10.4.2 應建立矯正與再發防止措施，當加工中之品質管制結果，發現異常現象時，應迅速追查原因，加以矯正，並作成紀錄。
- 10.4.3 加工中與食品有直接接觸之冰塊，其用水應符合《飲用水水質標準》。

10.5 成品之品質管制

- 10.5.1 成品之品質管制，應規定建立、執行及維護成品之品質規格、一檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法，以確保成品符合製造及銷售地之法規。
- 10.5.2 應訂定成品留樣保存計畫，每批成品應留樣保存至有效日期，惟易腐敗即食性成品，應保存至有效日期後一至二天。必要時，應做成品之保存性試驗，以檢測其保存性。成品應依工廠制定之品質管制標準書，抽取代表性樣品，實施成品檢驗。
- 10.5.3 ~~產品應每批分析有關項目，並加以記錄，不合格者應加以適當處理。~~
- 10.5.3 每批成品經成品品質檢驗，不合格者，應加以適當處理。
- 10.5.4 成品不得含有毒或有害人體健康之物質或外來雜物，並應符合製造及銷售地之現行法定產品衛生標準。
- 10.5.5 產品包裝過程中應予適當處置、分類、分級及包裝以避免遭受污染。
- 10.5.6 產品包裝後應有抽磅紀錄，並將紀錄通知生產單位存閱。

10.6 安全性之檢查

- 10.6.1 按脫臭系統及產品貯存槽，予以分批檢查。
- 10.6.2 分批採樣檢驗，若使用有機熱媒加熱系統，其成品一定要以適當分析方法，分析有機熱媒。
- 10.6.3 經分析確實不含有機熱媒，方可出廠。
- 10.6.4 若無有機熱媒之分析設備工廠，可委託政府機構或有公信力之機構分析，確認安全後方可出廠。

10.7 檢驗狀況：原材料、半成品、重工品最終半成品及成品等之檢驗狀況，應予以適當標示及處理。若生產業別符合食藥署衛生福利部公告『應訂定食品安全監測計畫與辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項』之原料、半成品、重工品或成品之檢驗，應符合該公告之要求。

10.8 不合格品之處理

- 10.8.1 食品工廠應建立不合格品管制辦法，據以執行，並作成紀錄。
- 10.8.2 不合格品應確實隔離，並查證確認無流入市面；已流入市面者，應回

收並適當處理。

- 10.8.3 協力廠商之品質管制：食品工廠應建立並維持與食品安全相關之各項委外服務（例如設備維護、儀器校正、消毒與病媒防治、物流運輸等協力廠商）之程序化文件。各文件須妥善存放，需要時可方便取得，並定期審查。

11 倉儲與運輸管制

11.1 儲運作業與衛生管制

- 11.1.1 應建立倉儲與運輸管理辦法，其內容應包括貯存區域之劃分、貯存條件、入出庫管理、貯存管理等，據以執行，並作成紀錄。
- 11.1.2 儲運方式及環境應避免日光直射、雨淋、激烈的溫度或濕度變動、撞擊及積水等，以防止食品包裝之變形、破損以及食品食品之成分、含量、品質及純度受到不良之影響，而能將食品品質劣化程度保持在最低限之情況下。
- 11.1.3 倉庫應經常予以整理、整頓、清掃及清潔，貯存物品不得直接放置地面。如需低溫儲運者，應有低溫儲運設備，並確保產品維持有效保溫狀態。
- 11.1.4 倉儲應有溫度（必要時濕度）紀錄，其貯存物品應定期查看，如有異狀應及早處理。包裝破壞或經長時間貯存品質有較大劣化之虞者，應重新檢查，確保食品未受污染及品質未劣化至不可接受之程度。
- 11.1.5 倉儲過程中需管控溫溼度者，應建立管制方法與基準，並確實記錄。
- 11.1.6 倉庫出貨順序，宜應遵行先進先出之原則；產品堆疊時，應保持穩固，並維持空氣流通。
- 11.1.7 有造成污染原料、半成品、重工品或成品之虞的物品，應有防止交叉污染之措施；未能有效防止交叉汚染者，不得與原料、半成品、重工品或成品一起儲運。
- 11.1.8 進貨用之容器、車輛應檢查，以免造成原料或廠區之污染。出貨用之容器、車輛應於裝載前檢查其裝備，確保產品清潔衛生。運送過程中如需溫度管控者，應具備有效之保溫儲運設備，並作成紀錄。食品工廠應要求依其設定之產品保存溫度條件進行物流作業。低溫食品應於攝氏-15°C度以下場所迅速進行裝載及卸貨，並檢測及記錄其產品品溫。
- 11.1.9 產品出貨前應完成查核與生產該產品有關之所有紀錄文件，以確保資料之完整性包括所有管制界限是否符合，所採取矯正措施及產品處置適當性之確定等。此查核工作，應由經受訓且具經驗人員執行，簽名及註記日期。
- 11.1.10 運油槽本體建議以不鏽鋼或耐蝕性材料製造，所有製造油槽和周邊

零附件設施之材料應符合食品安全衛生相關之標準。

- 11.1.11 輸油管線材質為軟鋼（低碳鋼）可接受粗油和部分精製油脂輸送，以不鏽鋼材質最佳；完全精製油脂需使用不鏽鋼材質管線或符合食品安全衛生相關標準之材質輸送。
- 11.1.12 輸送固體、半固體油脂、高黏度油品時，應採用適當之加熱速率（建議參考國際標準 $5^{\circ}\text{C}/24$ 小時），避免局部過熱，如果使用蒸汽加熱，避免超過 150kPa (1.5bar)。
- 11.1.13 裝卸油脂時，不同品項和等級之油脂應分開貯存，避免混雜。
- 11.1.14 輸送不同品項和等級之油脂，宜使用不同管線，但輸送時使用共同管路系統者，管路系統輸送不同品項和等級之油脂前，應徹底清理，避免混雜。裝載和卸裝的順序應遵循下列原則：
- 11.1.14.1 完全精製油脂在部分精製油脂之前；
- 11.1.14.2 部分精製油脂在粗油脂之前；
- 11.1.14.3 脂肪酸或酸油必需最後輸送；
- 11.1.15 不同運油槽中每種油脂品項和等級之輸送，前端產品宜取樣進行確認。
- 11.1.16 運油槽需注意清洗和檢查，並做成紀錄。清洗過程中，如使用食品用洗潔劑或鹼液，其清洗後所有接觸表面需以清水沖洗並無殘留；如使用蒸汽或水，在裝載油脂前，需排水和完全乾燥。
- 11.2 倉儲及運輸紀錄：物品之倉儲應有存量紀錄，成品出廠應有作成出貨紀錄，內容應包括批號、出貨時間、地點、對象、數量等，以便發現問題時，可迅速回收。
- 11.2.1 溶劑提油廠，圓倉儲存原料應規定注意事項：
- 11.2.1.1 須設圓倉作業日誌，其內容包括倉溫、通風、原料進出以及結存。
- 11.2.1.2 進倉工作前應有進倉工作許可證，方可進倉工作。
- 11.2.1.3 圓倉貯存原料通風應訂作業規則。
- 11.2.1.4 圓倉地區的設施切割和焊接要有工作許可證，方可進行施工。

12 標示

- 12.1 標示之項目及內容應符合『《食品安全衛生管理法》』之規定；該法未規定者，適用其他中央主管機關相關之法令規章之規定，外銷產品之標示應符合外銷國之法規要求。
- 12.2 包裝產品應以中文及通用符號顯著標示下列事項：（包括標示順序）
- 12.2.1 品名。
- 12.2.2 內容物名稱；其為二種以上混合物時，應分別標明。
- 12.2.3 重量、容量或數量。

- 12.2.4 食品添加物名稱。
 - 12.2.5 製造廠商名稱（及）或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址及消費者服務專線或製造工廠電話號碼。惟僅標示國內負責廠商者，不得標示驗證標章。國內通過農產品生產驗證者，應標示可追溯來源；有中央農業主管公告之生產系統者，應標示生產系統。
 - 12.2.6 原產地（國）。
 - 12.2.7 營養標示。
 - 12.2.8 含基因改造食品原料。
 - 12.2.9 有效日期。經中央主管機關公告指定須標示製造日期、保存期限或保存條件者，應一併標示之。本項方法應採用印刷方式，不得以標籤貼示。
 - 12.2.10 批號：以明碼或暗碼表示生產批號，據此可追溯該批產品之原始生產資料。
 - 12.2.11 食用說明及調理方法：視需要標示。
 - 12.2.12 其他經中央主管機關公告指定之標示事項。
- 12.3 成品宜標示商品條碼（Bar code）。
- 12.4 產品外包裝應標示有關批號，以利倉儲管理及成品回收作業。
- 12.5 過敏原資訊：應符合原產地（國）和販售區域對過敏原管理之標示原則。
- 12.6 若產品無任何標示，則應提供該產品資訊予消費者，以確保其能安全地使用該產品。

13 客訴處理與成品回收

- 13.1 應建立客訴處理制度，對顧客提出之書面或口頭抱怨與建議，品質管制負責人（必要時，應協調其他有關部門）應即追查原因，妥予改善，同時由公司派人向提出抱怨或建議之顧客說明原因（或道歉）與致意。
- 13.2 應建立成品回收及銷毀制度，包括回收等級、層面及時效等，每年至少進行演練一次。
- 13.3 顧客提出之書面或口頭抱怨與建議及回收之成品均應作成紀錄，並註明產品名稱、批號、數量、理由、處理日期及最終處置方式。該紀錄宜定期統計、檢討，並分送有關部門參考改進。
- 13.4 食品工廠應針對來自廠內外問題及客訴等資料，建立異常處理措施，以解決顯著及潛在可能發生之問題。

14 紀錄處理

14.1 紀錄

- 14.1.1 衛生管理專負責人員除記錄定期檢查結果外，應填報衛生管理日誌，

內容包括當日執行的清洗消毒工作及人員之衛生狀況，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。

- 14.1.2 品管部門對原料、加工與成品品管及客訴處理與成品回收之結果應確實記錄、檢討，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。
 - 14.1.3 生產部門應填報製造紀錄及製程管制紀錄，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。
 - 14.1.4 食品工廠之各種管制紀錄，應以中文為原則並確實記錄。
 - 14.1.5 不可使用易於擦除之文具填寫紀錄，每項紀錄均應由執行人員及有關督導複核人員確實簽章，並註記日期，簽章以採用簽名方式為原則，如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。紀錄內容如有修改，不得將原文完全塗銷以致無法辨識原文，且修改後應由修改人在修改文字附近簽章。
- 14.2 紀錄核對：所有製造和品管紀錄應分別由製造和品管部門審核，以確定所有作業均符合規定，如發現異常現象時，應立刻處理。
- 14.3 紀錄保存：食品工廠對本規範所規定有關之相關紀錄（包括出貨紀錄）至少應保存至客戶和/或製造及銷售地法規要求之年限。若無相關規範，則應至少保存至超過該產品之保存期限，至少應保存5年，且需查閱時可方便取得所有資訊。

15 管理制度之建立與稽核

15.1 食品工廠應建立整體有效之食品TQF管理制度，其包含食品安全政策及食品安全文化之建立，且對組織及推動制度之設計與及管理應具有整體性與協調性。

- 15.1.1 高階主管應簽署並實施其食品工廠提供安全食品承諾之政策及文化，其應涵蓋對客戶之要求及商業活動範圍。食品安全文化應包含溝通、訓練、員工意見回饋及食品安全相關之表現評估及法律規範之實踐，且並持續改善其TQF管理制度食品安全管理系統。
- 15.1.2 建立食品工廠對此承諾之審查機制，以維持食品安全之表現。
- 15.1.3 此食品安全政策應以所有人員皆可理解的語言文件化及發行，且置於食品工廠內明顯的位置，並與所有人員宣達及有效溝通。

15.2 管理制度之稽核

- 15.2.1 食品工廠應建立有效之內部稽核制度，以定期或不定期之方式，藉由各級管理階層實施查核食品安全管制系統（包含HACCP計畫），以發掘食品工廠潛在之問題並加以合理之解決、矯正與追蹤。
- 15.2.2 擔任內部稽核之人員，須經適當之訓練，並作成紀錄。
- 15.2.3 食品工廠應建立有效之內部稽核計畫，並詳訂稽核頻率（所有驗證範

圍與驗證方案應每年至少完整稽核一次或分次完成），確實執行並作成紀錄。當食品工廠發生會影響食品安全之變動時，應增加內部稽核之頻率，以確保食品安全系統之有效性。

- 15.2.4 所有紀錄應被安全地保存，例如電子檔案類之紀錄應以須取得權限才可調閱之方式保存，此要求亦適用於本地備份及異地備份系統。如為紙本記錄，食品工廠應由指定人員以適當方法維護紀錄，以確保其安全性。

15.3 文件管理制度

- 15.3.1 應依食品安全及品質管理政策，建立涵蓋所有申請驗證範圍系統要求與產品要求之管理制度及其程序文件。
- 15.3.2 文件之發行、修正及廢止，應建立相關作業程序且必須經負責人或其授權人簽署，核准實施並做成紀錄。
- 15.3.3 應確保員工使用有效版本之作業文件，且易於查詢，使用方便。修正定時亦同。

15.4 追溯追蹤系統

- 15.4.1 食品工廠應依據食藥署公告之『食品及其相關產品追溯追蹤系統管理辦法』建立、實施並維持文件化之產品追溯追蹤系統，以批號或其他可連結之方式進行，且能辨識生產工廠名稱及其地址。該系統應能將產品由流通端追溯至原料來源供應商，以及將原料追蹤至生產之產品。該系統應能辨識及追溯與食品安全相關之協力廠商所提供之原物料或服務，以及能追蹤產品之購買客戶與運輸地點，並留存紀錄。
- 15.4.2 委託代工產品亦應符合本驗證方案之追溯追蹤系統要求。

15.5 緊急應變處理：食品工廠應針對可能發生的緊急事件建立相關作業流程及應變措施，並應定期進行演練。

15.6 改善及更新

- 15.6.1 食品工廠於作業期間應針對衛生管理發生之問題進行改善，並於衛生管理組織進行討論。在符合法規及本規範之條件下，必要時應改善及更新各項作業。
- 15.6.2 食品工廠於作業期間應針對製程管理、品質管制、管理制度、客訴、異常處理、成品回收、標示、供應商評鑑、內部稽核及食品安全制度之執行等，針對發生之問題進行改善，並於推行 TQF 制度之相關委員會進行討論。在符合法規及本規範之條件下，必要時應改善及更新各項作業。發生重大或突發性食品安全事件，或是任何原因的成品下架、回收，應將台灣優良食品發展協會以及驗證機構列入優先通報的單位。

16 附則

- 16.1 本規範之內容與現行相關法令規定抵觸時，應依法令規定辦理。有關食品安全管制系統(HACCP)部分之實施以中央衛生主管機關公告之項目和施行日期為準，在公告之前驗證廠商應先行建立制度。
- 16.2 本規範自核定日起實施，修正時亦同。

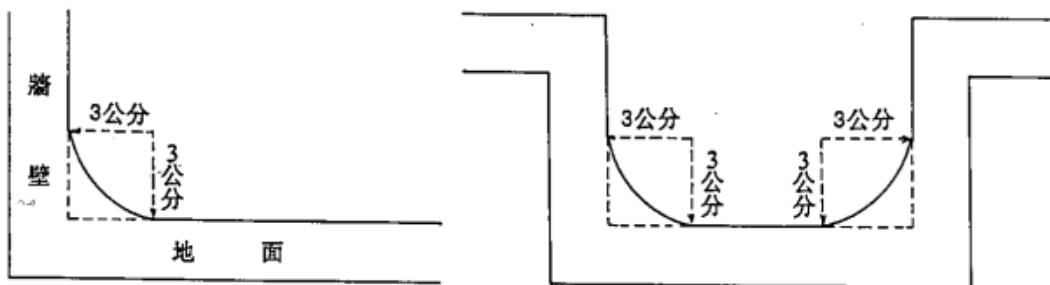


圖 4-01、壁面牆腳及柱腳應具有適當之弧度

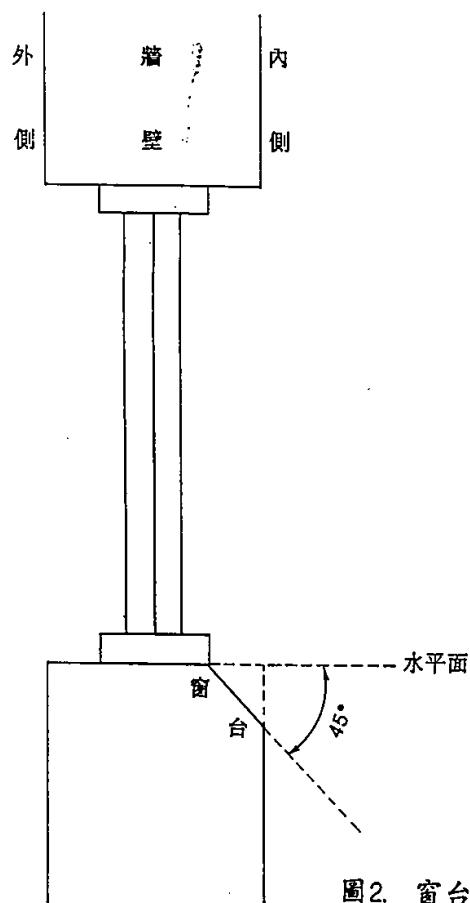


圖 4-02、室內窗檯檯面與水平面之夾角

台灣優良食品驗證制度食用油脂工廠現場評核表

工 廠 名 稱 : _____
稽 核 日 期 : _____
驗 證 產 線 編 號 : _____

說明 :

1. 二項「次要缺點」計為1點；相當於一項「主要缺點」計為3點；輕微缺失不計入缺點評分。
2. 本評核表係供驗證機構作為食用油脂工廠現場評核時判定缺點之參考依據。

第一階驗證：食品安全基礎規範及食品安全管理規範

台灣優良食品驗證方案_第四章_食品安全基礎規範						
1. 廠區環境						
符合	不 符 合			序號	評 核 項 目	備註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1	食品工廠不得設置於易遭受污染之區域，鄰近及廠內道路應鋪設柏油等防塵土飛揚，否則應有有效 <u>之</u> 的食品污染防止措施。(4.1),(4.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2	四周環境應保持清潔，空地應鋪設混凝土、柏油或綠化等，並保持良好維修，定期修剪草木。地面不得有嚴重積水、泥濘、污穢等，以避免成為污染源。(4.2),(8.2.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3	廠區內不得有不良氣味(<u>如廢棄物放置場所等</u>)、有害(<u>毒</u>)氣體、煤煙或廢水、噪音等足以形成公害或 <u>其他</u> 有礙衛生之設施。(4.4),(8.7.2),(8.7.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.4	禁止飼養禽、畜及其他寵物，惟警戒用犬除外，但應適當管理。廠區周界應有適當防範外來污染源侵入之設計與構築。 <u>溶劑提油廠及氯化工廠四周應有圍牆以免閒人進出。若有設置圍牆，其距離地面至少 30 公分以下部分應採用密閉性材料構築。</u> (4.5),(4.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	廠區應有適當的排水系統，排水道應有適當斜度，排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味、嚴重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳長病媒而造成食品污染之虞者。(4.6),(8.2.4)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6	<u>廢水排放應符合放流水有關法令之規定，宜設有廢水處理設施，俟處理合乎標準後再排放。</u> (4.8)	

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.67	廠區如有員工宿舍、附設之餐廳、休息室、辦公室或檢驗室，應與製造、調配、加工、貯存食品或食品添加物之場所完全隔離，且有良好之通風、採光；設置防止病媒侵入或有害微生物 <u>汚</u> 染之設施，經常保持清潔，並指派專人負責。(4.89)	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	---	--

1. 廠區環境摘要

--

2. 廠房及設施

符合	<u>不符合</u>			序號	評核項目	備註 <u>觀察說明</u>
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.1	廠房應依作業流程有序而整齊的配置，以避免交叉污染。 <u>應有足夠空間，以利設備安置、衛生設施、物料貯存及人員作息。食品器具等應有清潔衛生之貯放場所。</u> 素食生產線製造作業不得與葷食共線。製造全素(純素)之作業場所應與葷食產品產製不共線，且器具不得共用； <u>蛋素、奶素、奶蛋素及植物五辛素等素食作業場所應與葷食、全素作業生產線、器具有效區隔，並有避免交叉接觸及清潔確效之措施。</u> (5.1.1),(5.1.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.2	應有足夠空間，以利設備安置、衛生設施、食品貯存、物料貯存及人員作息等 <u>製造作業場所內設備與設備間或設備與牆壁之間，應有適當之通道或工作空間，其寬度應足以容許工作人員完成工作(包括清洗和消毒)，且不致因衣服或身體之接觸而污染食品、食品接觸面或內包裝材料。</u> (5.1.3)	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.3	檢驗室應有足夠空間，以安置試驗臺、儀器設備等，並進行物理、化學、官能及（或）微生物等試驗工作。微生物檢驗場所應與其他檢驗場所隔離。 如有設置病原菌操作場所應嚴格有效隔離。 (5.1.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.4	使用性質與 <u>(或)</u> 清潔度要求不同之場所應個別設置或加以有效隔離。(5.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	建築物應堅固、耐用、易於維修、維持乾淨（屋頂、牆壁、地面及排水設施等有破損應即修補）。(5.3),(8.3.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.6	廠房應依規定安裝火警警報系統及急救器材並加以嚴格管制。(5.4.18),(5.4.19)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.7	廠房配電需防水，電源必須有接地線與漏電斷電系統。高濕度作業場所之插座及電源開關宜採用具防水功能者，不同電壓之插座須明顯標示並應有工廠場動火 <u>作業</u> 許可證制度。(5.4.1),(5.4.2),(5.4.3),(5.4.8),(5.4.14)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.8	地面應平坦不滑，並應保持清潔，不得有納垢、侵蝕、裂縫及積水等情形。管制作業區應使用非吸收性、不透水之材料鋪設。(5.5.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.9	製造作業場所於作業中有液體流至地面作業環境經常潮溼或以水洗方式清洗作業之區域，其地面應有適當之排水斜度（應在 1/100 以上）及排水系統。(5.5.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.10	作業場所之排水系統應完整暢通，不得有異味，排水溝出口處應有攔截固體廢棄物之設施。必要時廢水應予適當處理。(5.5.3),(5.5.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.11	排水溝應保持順暢，且溝內不得設置其他管路。排水溝之側面和底面接合處應有適當之弧度（曲率半徑應在 3 公分以上）。且排水出口應有防止病媒侵入之設施。(5.5.5),(5.5.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.12	屋內排水溝之流向不得由低清潔區流向高清潔區，並須有防止逆流之設計。(5.5.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.13	管制作業區及其他食品暴露場所之屋頂應易清掃、可防灰塵蓄積，避免結露、長黴或成片剝落等情形發生，必要時加設平滑易洗之天花板。應使用白色或淺色防水材料構築。(5.6.1),(5.6.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.14	蒸汽、水、電、空調風管及照明設備等，不得設於食品暴露之上空（空調風管宜設在天花板之上方）。否則應有適當的防範裝置或措施。燈具、配管等外表應定期清掃或清潔。(5.6.3),(5.8.1),(8.3.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.15	樓梯或橫越生產線之跨道應避免為污染源之一，並有安全設施。(5.6.4)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.16	管制作業區之壁面應採用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之淺色材料構築（但密閉式發酵桶等，實際上可在室外工作之場所不在此限）。且其必要時，牆腳及柱腳應具有適當之弧度（曲率半徑應在3公分以上），惟乾燥作業場所除外。(5.7.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.17	作業中需要打開之窗戶應裝設易拆卸清洗且具有防護食品污染功能之不生鏽紗網，以防止病媒之侵入，且應保持清潔，但清潔作業區內在作業中不得打開窗戶。管制作業區之室內窗檯，檯面深度如有2公分以上者，其檯面與水平面之夾角應達45°以上，未滿2公分者應以不透水材料填補內面死角。(5.7.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.18	管制作業區對外出入門戶應以堅固材料製作，保持關閉，應設自動關閉之紗門（或空氣簾）及清洗消毒鞋底設備（或換鞋設施）。門扉應以平滑、易清洗、不透水之堅固材料製作，並經常保持關閉。(5.7.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.19	一般作業區照明110米燭光以上，管制作業區作業面220米燭光以上，而檢查作業檯面540米燭光以上，使用之光源應不致於改變食品之顏色。溶劑提油廠及氫化工廠應使用防爆型照明設施，以防爆炸。(5.8.2),(5.8.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.20	製造、包裝、貯存等場所應通風良好，防室溫過高、水蒸汽凝結或異味等發生，並保持室內空氣新鮮。 <u>易腐敗即食性成品或低溫運銷成品之清潔作業區應裝設空氣調節設備。</u> (5.9.1),(5.9.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.21	在有臭味及氣體（包括蒸汽及有毒氣體）或粉塵產生而可能污染食品時，應有適當排除、收集或控制裝置，蒸汽應以有效設施導至室外。(5.9.2),(8.3.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.22	管制作業區之排（進）氣口應裝設防止病媒侵入之 <u>設施</u> 裝置，易於拆卸清洗或換新，其空氣流向不得由低清潔區流向高清潔區。 <u>作業場所之控制室及電力室應有換氣或空調設施。</u> (5.9.3),(5.9.4),(5.9.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.23	應有充足水量、適當水壓及水質之水。必要時應有儲水設備，其材質應無毒、不污染水質，並應有保護措施。 <u>蓄水槽（塔、池）每年應至少清理一次，保持清潔，並作成紀錄。</u> (5.10.1),(5.10.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.24	食品製造用水（含與食品直接接觸、清洗食品設備與用具之 <u>用水</u> 及冰塊 <u>及水蒸汽</u> ）應符合行政院環境保護署『 <u>飲用水水質標準</u> 』；非使用自來水者應設置淨水或消毒設備並每天應檢測pH值及餘氯。其水質每年至少一次應向政府公告認可之檢驗機構申請檢驗。 <u>地下</u> 水源應距污染源十五公尺以上，儲水設施應與污染源保持三公尺以上之距離。(5.10.3),(5.10.5),(10.4.3)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.25	非飲用水之管路（如冷卻水等）與製造用水管路應以顏色區分，不得有逆流或相互交接現象。 <u>用水若再循環使用時，應適當消毒，必要時加以過濾，以免造成原料之二次污染。</u> (5.10.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.26	應在適當且方便地點（如在管制作業區入口處、廁所及加工調理場等）設置足夠數目之洗手及乾手設備。並應有簡明易懂之洗手方法標示。(5.11.1),(5.11.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.27	洗手台應以不鏽鋼或磁材等構築，經常保持清潔，其排水應具有防止逆流、病媒侵入、臭味產生之裝置。水龍頭開關應採用能防止已清洗或消毒之手部再受污染之方式。(5.11.3),(5.11.5),(5.11.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.28	洗手台應使用流動自來水，並備有液體清潔劑（必要時應設置手不消毒設備）及乾手設備（ <u>乾</u> 烘手器或擦手紙巾及易保持清潔之 <u>垃圾</u> 廢紙桶，若採用乾手 <u>器</u> 機，應定期清洗、消毒內部濾網，避免污染）。(5.11.2),(5.11.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.29	管制作業區之入口處宜設置獨立隔間之洗手消毒室，惟人造奶油及烤酥油工廠應獨立設置 <u>洗手消毒室</u> ，室內宜有泡鞋池或鞋底潔淨設備，惟需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施，若使用泡鞋池者應保持清潔，液面應能覆蓋鞋面。其 <u>池水</u> 游離餘氯濃度應經常保持在200ppm以上。(5.12)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.30	應於管制作業區附近適當而方便之地點設更衣室，男女分開、大小適當，有更衣鏡、潔塵設備、貯物櫃等，適當照明、通風良好、清潔。(5.13)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.31	廁所應設於適當且方便地點並防止 <u>汙</u> 染水源，足供員工使用，排氣良好，避免有異味，適當照明。經常保持清潔並應有「如廁後應洗手」警語標示。(5.15.1),(5.15.5),(5.15.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.32	廁所應採用沖水式，易清洗、消毒之材料構築，並應符合規範5.11洗手設施要求。(5.15.2),(5.15.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.33	廁所門應隨時保持關閉，且不得正面開向製造作業場所（但如有緩衝設施及有效控制空氣流向以防止污染者不在此限）。(5.15.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.34	倉庫構造應能適當保管食品或 <u>原料</u> 、 <u>材料</u> 、 <u>重工品</u> 、 <u>半成品</u> 及 <u>成品</u> ，以堅固的材料構築，其大小應足供作業順暢及易於維持整潔，並應有防止病媒侵入之 <u>設施</u> 裝置。(5.14.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.35	依原料、材料、半成品、 <u>重工品</u> 及成品等性質之不同，區隔貯存場所，並有足夠之空間，以供搬運。原料倉庫及成品倉庫以適當隔離或區隔為原則，同一倉庫貯存性質不同物品時亦應適當區隔，有造成污染之虞者禁止一起儲運。(5.14.1), (5.14.2),(11.1.7)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.36	冷(凍)藏庫應裝設庫內溫度指示溫度計等，並作溫度紀錄，且應有自動控制器或異常溫度變動自動警報器。庫內並應經常整理、整頓、定期除霜、保持清潔、避免積水。(5.14.5),(8.3.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.37	冷(凍)藏庫內應裝設可與監控部門 <u>聯繫</u> 之警報器開關，以備作業人員因庫門故障或誤鎖時，得向外界連絡並取得協助。(5.14.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.38	動物油脂熬製工廠應設有攝氏零度以下貯藏用之凍藏庫。動物性油脂工廠應設有 <u>0°C</u> 摄氏零度以下之凍藏庫。(5.14.7),(6.3.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.39	倉庫應有足夠棧板，物品不可直接放置於地面上，離地面、牆壁五 <u>5</u> 公分以上，以利空氣流通及物品搬運。(5.14.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.40	倉庫應有溫度紀錄，必要時應記錄濕度。(5.14.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.41	食品接觸面原則上不可使用木質材料，除非其可證明不會成為污染源者方可使用。(6.2.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.42	管制作業區不得堆置非即將使用之原材料或其他不必要的物品。(8.3.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.43	清掃、清洗和消毒等用具應有專用場所，妥善保管。食品製造作業場所內，不得放置或貯存危害食品安全之物質，除維護環境及衛生所必須使用之藥劑外，不得存放之。(8.3.9),(8.3.10),(8.6.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.44	清潔劑、消毒劑及環境用藥應證實在使用狀態下安全而適用，有固定場所、上鎖、專人管理。其使用應嚴格限制並應有預防措施，在衛生管理負責人員監督下進行 <u>保管及記錄用量</u> 。(8.6.1),(8.6.3),(8.6.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.45	製造作業場所及倉儲設施，應採取有效措施防止或排除病媒。(8.3.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.46	廠房內若發現病媒時，應追查並杜絕其來源(撲滅方法以不致污染食品等為原則)。(8.3.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.47	廢棄物容器應定期(至少每天一次)搬離廠房。大量時應以輸送設施隨時迅速送至廠房外處理。如酸性白土或皂腳尚可利用者可依照出售方式運離廠外，其餘應洽請當地環保單位或依據事業廢棄物清理相關法令定期清理運出廠外。(8.7.4),(8.2.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.48	若有儲蓄水池槽(塔一池)，應定期清洗並每天(開工時)檢查餘氯消毒情形，並定期監控避免加工用水水質遭受污染。使用非自來水者，應指定專人每日作有效餘氯量及酸鹼值之測定，每年至少應送請政府認可之檢驗機構檢驗一次，以確保其符合《飲用水水質標準》(鍋爐用水，冷凍、蒸發機等冷卻用水，或洗地、澆花、消防等用水除外)。(8.3.11)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.49	溶劑提油廠應設置溶劑貯桶及其貯藏場所，溶劑廠應有防爆裝置、滅火器、消防設備—及消防砂等。各種食用油貯槽 <u>宜應為不銹鋼材料、鐵或鋁</u> 製成， <u>不得使用鉛及銅</u> ，並有原料及成品貯槽。因應不同食用油脂廠 <u>視實際</u> 是—需—要—應—具—相—關—備—設—備—。 (6.3.4),(6.3.6),(6.3.7),(6.3.8),(6.3.9),(6.3.10),(6.3.11)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.50	溶劑提油廠及氫化工廠應有適宜消防設施、滅火器及溶劑洩漏警報系統。溶劑貯存槽四周應適當隔離，以防閒人進入及溶劑溢出。溶劑提油廠及氫化工廠作業場所均應採用防爆開關與裝置。(5.4.4),(5.4.5),(5.4.6),(5.4.7)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.51	高溫度作業場所之插座及電源開關宜採用具防水功能者。作業場所內應設有自動照明燈裝置預備停電時用。 (5.4.9)	

2. 廠房及設施摘要

3. 機器設備

符合 主要 缺點	不 合 格			序號	評核項目	備註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.1	加工用 <u>使用於產品製程之</u> 機器設備，其設計及其擺放位置應能防止危害食品衛生 <u>且易於維護</u> (並應易於清洗、消毒、檢查)，避免潤滑油等污染物混入，並應定期清洗(或、 <u>消毒及檢查</u>)，若有排水時其設計應能適當收集，並導引至排水系統。(6.1.1),(8.4.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2	食品接觸面應平滑、無凹陷或裂縫，設計應簡單、易排水、易保持乾燥，並儘可能時常予以清洗、消毒。設備、用具、管路等之表面處理，應確保不污染食品及食品接觸面。清洗消毒作業應防止污染食品、食品接觸面及內包裝材料。(6.1.2),(6.1.3),(8.4.3),(8.4.9)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.3	輸送、貯存、運送及製造系統應能維持適當衛生狀況，在食品製造或處理區，其他不與食品接觸之設備與器具亦應 <u>易於</u> 保持清潔狀態，其構造亦應能異於清潔。(6.1.4),(6.1.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.4	所有用於食品處理區及可能接觸食品之食品 <u>設備與</u> 器具，其材質應為不會產生毒素、無臭味或異味、非吸收性、耐腐蝕，可承受重複清洗和消毒等。(6.2.1),(6.2.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5	機器設備、用具及管路之表面處理（如電鍍、塗漆等）應確保不會污染食品及食品接觸面。(6.1.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.6	生產設備應有序排列，且有足夠空間（避免交叉污染），產能務須互相配合。 <u>應執行機械設備維護計畫並應定期檢查，以降低食品安全風險及機械故障所造成之危害。</u> <u>應有生產設備之維護標準書，並詳訂所有設備之維護方法及流程。</u> (6.3.1),(6.3.12),(6.3.13)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.7	製程上重要之計量器，應能適當發揮其功能，且須準確，並定期校正。 (6.3.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8	壓縮空氣或其他氣體（導入食品或用於清潔食品接觸面等）應經適當處理。(6.3.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9	前處理設備應能充分去除原料中之外來雜物及有害物質。 <u>使用</u> 溶劑正己烷提油時，應注意充分去除豆粕及原油中之正己烷。(6.4.1),(6.4.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10	水過濾使用矽藻土時，應能防止其混入製品中。脫色採用酸性白土或活性炭時，應能充分防止其混入製品中。若經氫化時應注意去除鎳催化劑。(6.4.3),(6.4.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.11	脫膠中和設備與油脂及酸接觸部份應使用耐蝕性材料，以防止 <u>材質</u> 溶出金屬混入產品中對於所使用之鹼或酸應能充分去除或中和之設備。(6.4.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.12	脫臭設備加熱裝置務必使用高壓蒸汽，若使用熱媒加熱裝置，其材料、構造應能完全防止熱媒的洩漏，應嚴格控制抗氧化物及矽酮樹脂。脫臘設備採用矽藻土時，應能充分防止其混入製品中，若使用冷媒冷卻裝置，其材料、構造應能完全防止冷媒 <u>之</u> 的洩漏。(6.4.6),(6.4.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.13	貯槽材料以不鏽鋼、鐵、鋁為宜，不得使用鉛及銅。包裝設備要確實，密封要完整。 (6.4.8),(6.4.10)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.14	食品工廠應具有足夠之檢驗設備，必要時，得委託具公信力之研究或檢驗機構代為檢驗廠內無法檢測之項目。(6.5)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.15	固態、半固態和高黏度食用油脂之容器均應配備加熱設備，使產品在加工、調配、運輸或卸載等過程中保持液態均質。加熱設備應採用不鏽鋼材質，不得使用含銅合金製造 <u>之</u> 的加熱線圈。配置加熱設備之貯存桶均應裝置溫度感應和控制設備，避免桶內油脂過熱；溫度計應置於適當位置，使其溫度判讀具代表性。(6.4.9)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.16	鍋爐及高壓力容器要有合格證，主要設備應懸掛操作順序說明。工廠應有一套維護保養制度，各種機械設備要做好防護 <u>設備</u> 並應有機械設備儀表校正制度。 (6.4.13),(6.4.14),(5.4.12) (5.4.16),(5.4.10),(5.4.15),(5.4.13),(5.4.11)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.17	作業場所宜裝有自動照明燈，作業場所內應設有自動照明燈裝置預備停電時用。各樓梯角落應有緊急疏散指示方向標示。(6.4.15),(6.4.16),(5.4.9),(5.4.17)	

3. 機器設備摘要

--

4. 組織與人事

符合 <input type="checkbox"/>	不 合 格			序號	評核項目	備註 <u>觀察說明</u>
	主要 缺點	次要 缺點	輕微 缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1	應成立推行 TQF 制度之相關委員會，由高階主管及各部門專責人員組成，至少三人，負責 TQF 產品驗證之食品安全管制系統鑑別及確認危害分析重要管制點計畫，與 <u>制定</u> 評、執行及管理相關紀錄。食品工廠應具備並公 <u>布</u> 佈與食品安全活動相關之組織架構及其職掌，包括食品安全及品質專責人員及其督導與執行任務的權責。生產製造、品質管制、衛生管理、食品安全管理及其他各部門均應設置專責人員，品質管制部門應設置食品檢驗人員，以督導或執行所負之任務。(7.1.1),(7.1.3),(7.1.5)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2	品管部門應獨立於生產部門，並應有充分權限，生產製造負責人與品質管制負責人不得相互兼任。負責人應有適當學識和經驗，到廠後三年內接受專業職前或在職訓練，並應設置食品檢驗人員。(7.1.4), (7.1.7),(7.2.1),(7.2.2),(7.2.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3	應設置食品衛生管理人員，其資格應符合 <u>中央主管機關所定之相關法令</u> <u>食品安全衛生管理法</u> 規定。(7.1.2), (7.2.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4	應訂定年度教育訓練計畫（廠內及廠外），據以執行，品質管制委員會負責食品安全管 <u>制系統</u> 理制度之人員至少每三年應接受食品安全管制系統有關之專業訓練，累計受訓時數十二小時以上，從業人員於從業期間應接受衛生講習或訓練及危害分析重點管制系統(HACCP)之內部或外部訓練，並作成紀錄。(7.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	推行 TQF 規範之相關委員會中負責食品安全管理系統之人員至少二十一人為食品技師或食品相關科系（所）畢業人員，並經中央主管機關認可之訓練機構辦理之食品良好衛生規範及危害分析重要管制點相關訓練合格者。(7.2.5)	

4. 組織與人事摘要

5. 衛生管理制度及人員衛生管理						
符合	不 符 合			序號	評 核 項 目	備 註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.1	應成立衛生管理組織（可併入推行 TQF 制度之相關委員會），以負責規劃、審議、督導、考核全廠衛生事宜。宜於工作場所明顯處，標明該人員之姓名。(7.1.6)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2	應制定衛生標準及管理辦法，並制定衛生管理計畫，規定檢查項目及頻率，指派衛生管理專責人員針對衛生檢查計畫實施衛生檢查，以確認當日之衛生狀況，並制定病媒防治措施及環境監控計畫，確實執行，並作成紀錄。(8.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3	廠房及其固定物等外側應保持衛生、良好維護。(8.2.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.4	不必要器材等不可長期堆置於廠房空地（包括道路），並不可以有其他足以讓病媒孳生之場所。(8.2.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5	廢棄物應妥善處理，宜分類集存，每天清除一次，清理後容器應清洗、消毒，廢棄物放置場所應防病媒之孳生及防止食品、食品接觸面、水源及地面遭受污染，廢棄物不得堆放於食品作業場所內， 場所外四周不得任意堆置廢棄物及容器，以防積存異物孳生病媒 。有直接危害人體及食品安全衛生者應設專用貯存設施。應避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生， 否則應 依相關法規適當處理，以避免造成公害。 (8.7.1),(8.7.2),(8.7.3),(8.7.5),(8.7.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6	原料處理場、加工調理場 及廁所 等開工時應每天清洗，必要時予以消毒。(8.3.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.7	工作人員工作前應洗淨雙手，與食品直接接觸的工作人員不得蓄留指甲、塗指甲油及配戴飾物等。若以雙手直接處理不再經加熱即行食用之食品時，應穿戴手套或徹底洗淨、消毒手部。如廁後應洗手。 (8.5.1),(8.5.2),(8.5.7),(8.5.9)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8	工作人員必須穿戴整潔工作衣帽及髮網，必要時戴口罩。(8.5.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.9	工作中不得有可能污染食品之行為（如抽煙、飲食等），個人衣物不得帶入食品處理或設備、用具洗滌區域。 (8.5.4),(8.5.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.10	新進從業人員應先經衛生醫療機構健康檢查合格後，始得聘僱。僱用後雇主每年應主動辦理健康檢查乙次，其檢查項目應符合『 《食品良好衛生規範準則》 』之相關規定。從業人員在A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘍、外傷、結核病或傷寒等 疾病 之傳染或帶菌期間，或有其他可能造成食品污染之疾病者，應主動告知現場負責人，不得從事與食品直接接觸之工作。 (8.5.5),(8.5.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.11	收工後，使用過設備與器具應清洗乾淨。若經消毒過，開始工作前應再予清洗。清洗、消毒過後應放在不受污染之適當場所，保持適用狀態，清洗用水 及水蒸汽 應符合『 《飲用水水質標準》 』。 (8.4.4),(8.4.5),(8.4.6),(8.4.7)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.12	機器設備若有排水時應適當收集，並導引至排水系統，以避免造成污染。(8.4.2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.13	用於製造食品精製包裝之場所不得供做其他與食品製造無關之用途。原料處理場及其機器設備如果用於動物飼料或非食用油脂之製造必須徹底清洗後始可用於製造食用油脂。(8.4.8)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.14	非現場工作人員之出入應適當管理。若要進入食品作業場所之必要時，應符合現場工作人員之衛生要求。(8.5.10)	

5. 衛生管理制度及人員衛生管理摘要

--

6. 製程管理

符合 符合 主要 缺點	不 符 合			序 號	評 核 項 目	備註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.1	食品工廠應制定製造作業標準書，由生產部門主辦， <u>新產品研發或產品製程發生變動時亦同</u> 。同時應詳述配方、標準製造作業程序、 <u>重工作業標準程序</u> 、製程管制標準及機器設備操作與維護標準。(9.1.1),(9.1.2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.2	應教育、訓練員工依照製造作業標準書執行作業，並置於工作人員易取閱之場所，使能符合生產、衛生及品質管理之要求。(9.1.3)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.3	食品工廠應建立原料驗收作業程序及標準，所有原材料需經檢查合格後方可進廠使用，而經正常處理仍無法未能達到可接受衛生標準之原料不可使用。不合格者應分別貯放，明確標識，且避免與過敏原原料混貯。 (9.2.1),(9.2.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.4	原料使用前應加以官能檢查，必要時加以選別，去除外來雜物或不合規格者。(9.2.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.5	成品不再經加熱處理即可食用者，應嚴防微生物再污染。(9.2.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.6	原料之保管應能使其免遭污染、損壞，並減低品質劣化於最低程度，需溫、溼度管制者，應建立管制基準。冷凍者應保持在-18°C以下，冷藏者在7°C以下及凍結點以上。(9.2.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.7	解凍時應在能防止品質劣化之條件下進行，原料使用應依 <u>製造日期的順序，以優先使用較接近保存期限之原料為先進先出之原則，並在有效日期內使用</u> 。(9.2.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.8	原料在儲藏過程之管理要注意防鼠、防蟲及防濕而在夏季要注意因溫度升高而引起變質。乾燥時應注意溫度，以免過熱；焙炒後之作業區域與空氣品質應適當管制。 (9.2.7.5),(9.2.7.6),(9.2.7.47)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.9	<u>應建立、執行和維護重工作業標準程序，其包含重工流程及其對原料、產品、包裝之要求，所有重工資訊皆應確實紀錄。</u> (9.5) <u>所使用之食品添加物應為具許可證者。</u> (9.2.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.10	容器應符合衛生要求，塑膠及玻璃容器，宜採用能遮光者並保持密封性，容器在搬運、貯存過程中，要防止污染。(9.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.11	所有食品製造作業（包括包裝與貯存），應符合安全衛生原則，並應快速而儘可能減低微生物之可能生長及食品污染之情況和管制下進行。(9.4.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.12	提油工程避免過度壓榨，應注意脫鎔作業，以免原油中殘留溶劑，注意脫溶劑作業應避免原油過熱變質。 (9.4.12)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.13	脫膠脫酸工程要充分去除所含膠質、游離脂肪酸及使用之酸性、鹼性化學藥品（宜採用最低量）。(9.4.13)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.14	脫色工程宜採用最低限量酸性白土、活性炭，溫度不宜過高，宜在減壓下進行，並去除酸性白土、活性炭。 (9.4.14)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.15	脫臭溫度及時間，視油脂之種類及品質應適當管理避免過度加熱，應在高溫真空下進行。(9.4.15)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.16	脫臘工程使用助濾劑時，應充分去除，加強管理並防止冷媒洩漏。(9.4.16)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.17	充填後的容器，其空間率愈少愈好，並應密封。(9.4.17)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.18	各種主要機械設備應有操作說明書 <u>輸油管線和貯存容器應清楚標示或識別</u> ，食品工廠應有一套預防保養制度。(6.4.11),(6.4.12)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.19	製造過程中需溫溼度、酸鹼值、水活性、壓力、流速、時間等管制者，應建立相關管制方法與基準，並確實記錄。易孳生有害微生物食品應在足以防止劣化之條件下存放，以避免食品腐敗或遭受污染。作業過程中應以適當之方法，如殺菌、照射、低溫消毒、冷凍、冷藏、控制 pH 或水活性等，作為防止有害微生物孳生，並防止食品在製造及 <u>貯儲</u> 過程中劣化。(9.4.2),(9.4.3),(9.4.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.20	加工或貯存過程中應採取有效方法，以防止原材料、半成品、 <u>重工品</u> 及成品遭受污染。(9.4.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.21	用於輸送、裝載或貯存 <u>原料、半成品、重工品及成品</u> 食品之設備、容器及用具，如由一般作業區進入管制作業區，應有適當之清洗與消毒措施，以防止食品遭受污染。 <u>盛裝加工中食品之容器不可直接放在地上，以防濺水污染或由器底外面污染所引起之間接污染。</u> (9.4.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.22	應採取有效措施以防止金屬或其他外來夾雜物混入食品中。(9.4.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.23	需作殺菁處理者應嚴格控制其溫度及時間，並注意衛生，已殺菁食品在裝填前若需冷卻，其冷卻介質應符合安全、衛生之原則。(9.4.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.24	依賴控制水活性防止劣化之脫水食品，應處理至安全水分基準並保持之。(9.4.9)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.25	內包裝材料應選用在正常儲運、銷售過程中可適當保護食品，不致於有害物質移入食品並符合衛生標準者。使用過者不得再用，但玻璃瓶、不鏽鋼容器、桶裝器具(如盛裝水或轉化糖漿等)不在此限，惟再使用前應以適當方式清洗，必要時應經有效殺菌處理。(9.4.10)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.26	食品添加物之使用應符合食藥署公告之『 <u>食品添加物使用範圍及限量暨規格標準</u> 』規定。秤量與投料應建立重複檢核制度，確實執行，並作成紀錄。(9.4.11)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.27	<u>應有</u> 製造作業異常管理、公害防止及防災、製程管制項目、製造紀錄之完建 <u>制定</u> 置訐及管制， <u>並予以紀錄</u> 。(9.4.18),(9.4.19),(9.4.20),(9.4.21)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.28	可供人食用之油渣，若熬製時之溫度低於 70°C，需貯存於 7°C 以下環境，並於 24 小時內使用，或冷凍貯存；若油渣熬製時溫度高於 70°C，需貯存於 7°C 以下環境，並於 48 小時內使用，或冷凍貯存。(9.4.22)	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.29	進口原料應將其名稱、生產年度、生產地、數量及年月日等加以記錄。原料中含有害物質及附著有害物質視其需要加以分析，並將其有害物質充分去除。原料應隨需要分析，如水分、油分、酸價、碘價、夾雜物含量、損害粒含量等並逐批抽樣檢驗。 (9.2.7.1),(9.2.7.2),(9.2.7.3),(9.2.7.4)	
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	--	--

6. 製程管理摘要

--

7. 品質管制

符合 主要缺點	不 符 合			序號	評 核 項 目	備註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.1	應訂定品質管制標準書及相關作業標準，確實執行。 (10.1.1),(10.3.1)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.2	各項產品應依製造過程中之重要管制因子制定 <u>評</u> 製程及品質管制工程圖，其內容應包括工程名稱、管制項目、管制基準、抽樣頻率及檢驗方法等，確實執行，並作成記錄。(10.1.2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.3	食品工廠應建立並維持合約審查及其業務協調之各項書面程序。(10.2)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.4	在接受每一份訂單時，應對要求條件加以審查，以確保要求事項已適切的明文規定，且有能力滿足所要求之事項。(10.2.1)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.5	在履行合約或訂單中，遇有 <u>修正</u> 時，應將 <u>修正</u> 後之紀錄正確的傳送到有關部門，並按照 <u>修正</u> 後之內容執行作業。(10.2.2)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6	<p>應建立、執行並維護採購程序及供應商評鑑<u>程序</u>辦法，採購程序應包含所有外來原物料及服務，以符合特定食品安全要求或法規。其內容供應商評鑑<u>程序</u>應包括實施方法及頻率，確實執行，並記錄結果。使用之原料應來自核可供應商。食品工廠應有緊急採購供應商評估程序以確保產品符合相關法規及規格要求，如遇緊急情況須使用尚未取得核可供應商之原材料時，應依此程序辦理。惟遇緊急情況應可採用通過評估流程且產品符合規格但尚未取得核可之供應商。(10.3.2)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.7	<p>每批原料(<u>添加物</u>)須經品管檢查合格後，方可進廠使用，原料有農藥、重金屬或其他毒素等污染之虞時，應查證確認其安全性或含量符合相關法令之規定後方可使用。並可追溯來源，建立原材料之源頭管理措施，建立TQF驗證產品之品質履歷。驗收不合格者，應明確標示，並適當處理。(10.3.3),(10.3.4)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.8	<p>檢驗方法應採用經公告之標準法，如係採用經修改過之簡便方法時，應定期與公告之標準法核對，並予記錄。若無公告之標準法，應由業者提供明確之產品規格、檢驗項目及國際公認之檢驗方法，以為佐證資料。(10.1.3)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.9	<p>檢驗中可能產生之生物性與化學性之污染源，應建立管制系統，並確實執行。品管檢驗用藥品應能在有效狀況下使用，並加以管理。(10.1.4)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.10	<p>食品工廠應識別並監控製程上所有計量器(如溫度計、壓力計、秤量器等)，應訂定年度校正計畫，與食品安全至關重要(如重要管制點)之計量器，每年至少應委託具公信力之機構校正一次，校正標準件<u>須</u>需可追溯到國家或國際標準，並確實執行並作成與紀錄。(10.1.5)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.11	<p>食品添加物應設專櫃管制貯放，由專人負責管理，注意領料正確及有效日期限等，並以專冊登錄使用之種類、許可證字號、進貨量及使用量等。其使用應符合衛生福利部食品藥物管理署『食品添加物使用範圍及限量暨規格標準』之規定。(10.3.6)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.12	<p>包裝材料之進料驗收應包含來源、材質之適用及其使用與貯存方式等，以避免對產品造成<u>汚染</u>。包裝材料應符合衛生標準，得由供應商定期提供安全衛生之檢驗報告，惟有改變供應商或規格時，應重新由供應商提供檢驗報告。(10.3.5)</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.13	<p>應找出加工中之重要安全、衛生管制點，並訂定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法等，確實執行並作成記錄。應建立矯正與再發防止措施，當加工中之品質管制結果，發現異常現象時，應迅速追查原因，加以矯正，並作成紀錄。(10.4.1),(10.4.2)</p>	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.14	與食品安全至關重要（如重要管制點）之監控設備，食品工廠應有確認其有效性之措施，並保留相關紀錄以供追溯。(10.1.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.15	食品工廠 <u>應</u> 須備有各項相關之現行法規或標準等資料。(10.1.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.16	對於委託加工者所提供之原材料，其貯存及維護應加以管制，如有遺失、損壞—或不適用時，均應 <u>作成紀錄</u> 加以記錄，並通報委託加工者做適當之處理。(10.3.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.17	成品之品質管制，應詳訂 <u>建立、執行及維護</u> 成品之品質規格、檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法， <u>以確保成品符合製造及銷售地之法規</u> 。成品不得含有毒或有害人體健康之物質或外來雜物，並應符合 <u>製造及銷售地之</u> 現行法定產品衛生標準，必要時應檢驗其含有毒或有害人體健康之項目。(10.5.1),(10.5.45)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.18	應訂定成品留樣保存計畫，每批成品應留樣保存 <u>至有效日期，惟易腐敗即食性成品，應保存至有效日期後一至二天。必要時，應做成品之保存性試驗，以檢測其保存性。</u> (10.5.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.19	每批成品須經成品品質檢驗，不合格者應加以適當處理。 <u>產品包裝過程中應予適當處置、分類及包裝以避免遭受污染</u> 。產品包裝後應有抽磅紀錄，並將紀錄通知生產單位存閱。(10.5.3),(10.5.4),(10.5.5),(10.5.67)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.20	品管紀錄應以適當的統計方法處理。(10.1.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.21	原材料、半成品、 <u>重工品</u> 最終半成品及成品等之檢驗狀況，應予以適當標示及處理。若生產業別符合食藥署公告『 <u>應訂定食品安全監測計畫與應辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項</u> 』之原料、半成品、 <u>重工品</u> 或成品之檢驗，應符合該公告之要求。(10.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.22	食品工廠應建立不合格品管制辦法，據以執行，並作成紀錄。(10.8.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.23	不合格品應確實隔離，並 <u>查證</u> 確認無流入市面；已流入市面者，應回收並適當處理。(10.8.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.24	食品工廠應建立並維持與食品安全相關之各項委外服務（例如設備維護、儀器校正、消毒與病媒防治、物流運輸等協力廠商）之程序化文件。各文件須妥善存放，需要時可方便取得，並定期審查。(10.8.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.25	安全性之檢查：分批採樣檢驗，若使用有機熱媒加熱系統，其成品一定要以適當分析方法，分析有機熱媒。一、可 <u>委託</u> 政府機構或有公信力之機構分析，確認安全後方可出廠。(10.6)	
7. 品質管制摘要						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. 倉儲與運輸管制其他

符合	不符合			序號	評核項目	備註 <u>觀察說明</u>
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.1	儲運應避免日光直射、雨淋、激烈溫度變動、撞擊及積水等。(11.1.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.2	倉庫應經常予以整理、整頓、清掃及清潔，貯存物品不得直接放置地面。 <u>如需低溫儲運者，應有低溫儲運設備，並確保產品維持有效保溫狀態。</u> 倉儲過程中需管控溫溼度者，應建立管制方法與基準，並確實記錄。(11.1.3),(11.1.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.3	倉儲應有溫度(必要時濕度)紀錄，其貯存物品應定期查看，如有異狀應及早處理。包裝破壞或經長時間貯存品質有較大劣化之虞者，應重新檢查。產品出貨前應完成查核與生產該產品有關之所有紀錄文件，此查核工作，應由經受訓且具經驗人員執行，簽名及註記日期。(11.1.4),(11.1.9)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.4	應建立倉儲與運輸管理辦法。倉庫出貨宜遵守先進先出之原則，並有存量及出貨紀錄(包括批號、出貨時間、地點、對象、數量等)。(11.1.1),(11.1.6),(11.2)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.5	進貨用之容器、車輛應檢查，以免造成原料或廠區之污染。出貨用之容器、車輛應於裝載前檢查其裝備，確保產品清潔衛生。運送過程中如需溫度管控者，應具備有效之保溫儲運設備，並作成紀錄。食品工廠應要求依其設定之產品保存溫度條件進行物流作業。低溫食品應於攝氏-15°C 度以下場所迅速進行裝載及卸貨，並檢測及記錄其產品品溫。 (11.1.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6	<u>運油槽本體建議以不鏽鋼或耐蝕性材料製造，所有製造油槽和周邊零附件設施之材料應符合食品安全衛生相關之標準。輸油管線材質為軟鋼（低碳鋼）可接受粗油和部分精製油脂輸送，以不鏽鋼材質最佳；完全精製油脂需使用不鏽鋼材質管線或符合食品安全衛生相關標準之材質輸送。(11.1.10),(11.1.11)</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7	<u>輸送固體、半固體油脂、高黏度油品時，應採用適當之加熱速率（建議參考國際標準 5°C / 24 小時），避免局部過熱，如果使用蒸汽加熱，避免超過 150kPa(1.5bar)。輸送不同品項和等級之油脂，宜使用不同管線，但輸送時使用共同管路系統者，管路系統輸送不同品項和等級之油脂前，前端產品宜取樣進行確認並應徹底清理，避免混雜。裝卸油脂時，不同品項和等級之油脂應分開貯存，避免混雜。(11.1.12),(11.1.13),(11.1.14),(11.1.15)</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8	<u>運油槽需注意清洗和檢查，並做成紀錄。清洗過程中，如使用食品用洗潔劑或鹼液，其清洗後所有接觸表面需以清水沖洗並無殘留；如使用蒸汽或水，在裝載油脂前，需排水和完全乾燥。(11.1.16)</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.9	<u>溶劑提油廠，圓倉儲存原料應設圓倉作業日誌，並有工作許可證方可進倉工作或施工。(11.2.1)</u>	

8. 倉儲與運輸管制摘要

9. 標示

符	不符合	號序	評核項目	備註
---	-----	----	------	----

主要缺點	次要缺點	輕微缺失			觀察說明
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6 <u>9.1</u>	標示應符合『《食品安全衛生管理法》』之規定，並應有批號。外包裝容器應標示有關批號，以利倉儲管理及成品回收作業。 <u>應符合原產地(國)和販售區域對過敏原管理之標示原則。若產品無任何標示，則應提供該產品資訊予消費者，以確保其能安全使用產品。</u> (12.1),(12.2),(12.3),(12.4),(12.5),(12.6)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>9.2</u>	成品應標示製造工廠名稱、電話號碼及地址以服務消費者。惟僅標示國內負責廠商者，不得標示驗證標章。(12.2.5)

9. 標示摘要

--

10. 客訴處理與成品回收

符合	<u>不符合</u>			序號	評核項目	備註 觀察說明
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7 <u>10.1</u>	口頭或書面的客訴，品管負責人應即追查原因予以改善作成紀錄，並宜定期統計檢討，送有關部門參考改進。廠內外問題及客訴等資料，建立異常處理措施，以解決顯著及潛在可能發生之問題。(13.1),(13.3),(13.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8 <u>10.2</u>	應建立成品回收及銷毀制度，包括回收等級、層面及時效等，每年至少進行演練一次。(13.2)	

10. 客訴處理與成品回收摘要

11. 紀錄處理									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

符合	不 符 合			序號	評 核 項 目	備 註			觀察說明
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.9 <u>11.1</u>	衛生管理人應填報定期檢查記錄及衛生管理日誌，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。(14.1.1)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.10 <u>11.2</u>	品管部門對原料、加工與成品品管及客訴處理與成品回收之結果應確實記錄、檢討，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施，並簽名(章)負責。(14.1.2)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.11 <u>11.3</u>	生產部門應填報製造紀錄及製程管制紀錄，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。(14.1.3)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.12 <u>11.4</u>	食品工廠之各種管制紀錄應以中文為原則並確實記錄。(14.1.4)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>11.5</u>	紀錄不得使用易於擦除之文具填寫，內容如有修改，不得將原文完全塗銷，且修改人應在修改文字附近簽章。如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。(14.1.5)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.13 <u>11.6</u>	製造與品管紀錄應分送製造和品管等相關部門審核，如發現異常應立刻處理。(14.2)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.14 <u>11.7</u>	所有食品工廠對本規範所規定之相關紀錄(包括出貨紀錄)應保存至客戶和/或製造及銷售地法規要求之年限。若無相關規範，則應至少保存至超過該產品之保存期限至少應保存5年，需查閱時可方便取得所有資訊。(14.3)				
11. 紀錄處理摘要									

12. 管理制度之建立與稽核						
符合 主要 缺點	不 符 合			序 號	評 核 項 目	備 註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.15	所有紀錄應被安全地保存，例如電子檔案類之紀錄應以須取得權限才可調閱之方式保存，此要求亦適用於本地備份及異地備份系統。如為紙本記錄，食品工廠應由指定人員以適當方法維護紀錄，以確保其安全性。(15.2.4)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.16	紀錄不得使用易於擦除之文具填寫，內容如有修改，不得將原文完全塗銷，且修改人應在修改文字附近簽章。 如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。(14.1.5)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.17	零售成品應標示消費者服務專線或製造工廠名稱、地址及電話號碼以服務消費者。惟僅標示負責廠商者，不得標示驗證標章。(12.2.5)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.18 12.1	食品工廠應建立整體有效之TQF管理制度， <u>其</u> 包含食品安全政策及 <u>食品安全文化</u> 之建立， <u>且</u> 對組織及推動制度之設計 <u>與</u> 及管理應具有整體性與協調性。高階主管應簽署並實施其食品工廠提供安全食品承諾之政策。建立食品工廠對此承諾之審查機制，此政策應以所有人員皆可理解的語言發行，且置於食品工廠內明顯的位置，並與所有人員宣達及有效溝通。(15.1)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.19 <u>12.2</u>	高階主管應簽署並實施其食品工廠提供安全食品承諾之政策及文化，其應涵蓋對客戶之要求及商業活動範圍，並包含溝通、訓練、員工意見回饋及食品安全表現評估法律規範之實踐，且持續改善 TQF 管理制度。建立食品工廠對此承諾之審查機制，以維持食品安全之表現。食品安全政策應以所有人員皆可理解的語言文件化及發行，以維持食品安全之表現，且置於食品工廠內明顯的位置，並與所有人員宣達及有效溝通。且持續改善其食品安全管理系統。以維持食品安全之表現。(15.1.1),(15.1.2),(15.1.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.20 <u>12.3</u>	應建立有效之內部稽核制度與計畫，確實執行並作成完整之紀錄，且所有紀錄應被安全地保存。當食品工廠發生會影響食品安全之變動時，應增加內部稽核之頻率，以確保食品安全系統之有效性。(15.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.21 <u>12.4</u>	食品工廠應建立 TQF 相關管理制度之修正作業程序，並確實執行。(15.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.22 <u>12.5</u>	食品工廠應建立產品追溯追蹤系統，以批號或其他可連結之方式進行。該系統應能將產品由流通端追溯至原料來源供應商，以及將原料追蹤至生產之產品。(15.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.23 <u>12.6</u>	食品工廠應針對可能發生的緊急事件建立相關作業流程及應變措施，並應定期進行演練。(15.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.24 <u>12.7</u>	食品工廠於作業期間應針對衛生管理發生之問題進行改善，製程管理、品質管制、管理制度、客訴、異常處理、成品回收、標示、供應商評鑑、內部稽核及食品安全制度之執行等，針對發生之問題進行改善，於推行 TQF 制度相關委員會進行討論，必要時應改善及更新各項作業。發生重大或突發性食品安全事件，或是任何原因的成品下架、回收，應將台灣優良食品發展協會以及驗證機構列入優先通報的單位。(15.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.25	運油槽本體建議以不鏽鋼或耐蝕性材料製造，所有製造油槽和週邊零附件設施之材料應符合食品安全衛生相關之標準。輸油管線材質為軟鋼（低碳鋼）可接受粗油和部分精製油脂輸送，以不鏽鋼材質最佳；完全精製油脂需使用不鏽鋼材質管線或符合食品安全衛生相關標準之材質輸送。(11.1.10),(11.1.11)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.26	輸送固體、半固體油脂、高黏度油品時，應採用適當之加熱速率（建議參考國際標準 5°C / 24 小時），避免局部過熱，如果使用蒸汽加熱，避免超過 150kPa(1.5bar)。輸送不同品項和等級之油脂，宜使用不同管線，但輸送時使用共同管路系統者，管路系統輸送不同品項和等級之油脂前，前端產品宜取樣進行確認並應澈底清理，避免混雜。裝卸油脂時，不同品項和等級之油脂應分開貯存，避免混雜。(11.1.12),(11.1.13),(11.1.14),(11.1.15)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.27	運油槽需注意清洗和檢查，並做成紀錄。清洗過程中，如使用食品用洗潔劑或鹼液，其清洗後所有接觸表面需以清水沖洗並無殘留；如使用蒸汽或水，在裝載油脂前，需排水和完全乾燥。(11.1.16)	

12. 管理制度之建立與稽核摘要

台灣優良食品驗證方案 第五章 食品安全管理規範

13. 食品安全管制系統

符合 符合	不 符 合			序 號	評 核 項 目	備 註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1 <u>13.1</u>	應有推行 TQF 制度之相關委員會制定食品安全管制系統。(S5_1.1),(S5_1.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.2 <u>13.2</u>	危害分析應依據產品描述、產品預定用途與現場相符之製程及 <u>製程流程圖 (Flow diagram)</u> 品質管制工程圖(QC 工程圖)為基礎，鑑別可能出現生物性、物理性、化學性危害(應包含過敏原)之發生頻率及嚴重性。(S5_1.1)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.3 <u>13.3</u>	重要管制點之決定應依據危害分析所獲得資料加以判定，並且建立管制界線 <u>執行驗校</u> 予以確認（驗校； <u>Validation</u> ）。(S5_1.1.2),(S5_1.1.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.4 <u>13.4</u>	應列出重要管制點之監測項目、方法、頻率及執行人員，以 <u>即時</u> 防止管制界限失控，並制定矯正措施。(S5_1.1.4),(S5_1.1.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.5 <u>13.5</u>	應建立危害分析重要管制點確認程序，並每年至少進行一次內部稽核。當影響產品安全性之原料驗收、加工、製造、包裝及儲運等過程發生改變時，應對計畫重新查證。 <u>食品安全管制系統應有文件化資料且由現場執行人員記錄，並經負責人員簽署與註記日期。並保留其相關文件紀錄至少五年。</u> (S5_1.1.6),(S5_1.1.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.6 <u>13.6</u>	食品安全管制系統小組應同時執行符合原產地（國）及販售區域之食品安全法規相關要求。(S5_1.3)	

13. 食品安全管制系統摘要

--	--	--	--	--	--	--

14. 過敏原管理

符合	<u>不符合</u>			序號	評核項目	備註 <u>觀察說明</u>
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.7 <u>14.1</u>	應建立適用於原產地（國）和販售區域的過敏原清單及過敏原標示管理原則，此清單包含過敏原的原料、半成品、 <u>重工品</u> 及成品等，其標示原則納入危害分析計畫建立相關方法進行管理。(S5_2)(S5_2.1)(S5_2.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8 <u>14.2</u>	應評估來自非生產區域場所，如品管室、辦公室、員工餐廳，或訪客等可能之間接過敏原 <u>交叉</u> 接觸，並規範作業過程中識別之過敏原，且有監控措施進行查證。(S5_2.3),(S5_2.4)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9 <u>14.3</u>	若製造含有過敏原之產品，其設備應有效清潔，防止交叉接觸，並轉換產品時應有紀錄；其清潔之有效性需依危害分析程序，確認含過敏原產品的設備及製造場所之清潔有效性，若無法確認及查證，則其製造場所及生產設備不得共用。(S5_2.5),(S5_2.6)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10 <u>14.4</u>	含過敏原產品或與過敏原共用產線之產品，應符合相關法規要求，涉及過敏原之製程或應有適當避免食品交叉接觸之管制措施，驗證機構於年度追蹤管理時依據食品工廠提供之資料進行確認。同時為提供消費者更透明的資訊及維護消費者之權益，建議於包裝標籤上明確食品標示過敏原資訊與可能導致交叉接觸汙染非屬有意摻入之過敏原警語事項應符合販售國家／區域之要求，並建立下列過敏原產品標籤之管制程序，包括進貨、製作、使用、銷毀，應有紀錄並確保其正確性。(S5_2.7)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11 <u>14.5</u>	產品追蹤追溯系統應考慮含過敏原食品生產之加工條件，與原料、半成品、重制品及食品添加物成品之使用，且需文件紀錄以確保其追溯性。(S5_2.8)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12 <u>14.6</u>	含過敏原之原料、半成品、重制品及成品，應明確標示並區隔，避免交叉接觸汙染，且需文件紀錄以確保其追溯性。(S5_2.9)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13 <u>14.7</u>	於供應商稽核時應確認其過敏原管理程序，且要求供應商當任何配方改變時應有通知義務。(S5_2.10)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.14 <u>14.8</u>	每年至少進行一次過敏原相關訓練課程，確保作業人員皆清楚了解過敏原管理程序及執行方式。(S5_2.11)	

14. 過敏原管理摘要

14. 過敏原管理摘要						
-------------	--	--	--	--	--	--

15. 食品防禦 (Food Defense) 管理						
符	不符合	號序	評核項目		備註	

主要缺點	次要缺點	輕微缺失			觀察說明
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.15 <u>15.1</u>	食品工廠應參考風險評估原則，以科學為基礎建立 <u>、執行及維護食品防禦管理計畫，其包含文件化之食品防禦管理相關程序</u> ，例如對食品製造產生安全性威脅(Threats)的弱點(Vulnerabilities) <u>之重要管制點分析</u> 等方式。 <u>食品防禦管理計畫應建構於食品安全管理系統，且食品工廠此文件化程序應列出食品防禦相關風險因子</u> ，且建立一套系統已 <u>以降低或排除所鑑別之危害</u> ， <u>應制訂與執行時品防禦計畫，並確實執行與定期審查</u> 。 <u>此外應定期審視食品防禦管理計畫以維護其運作</u> 。(S5_3)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.16 <u>15.2</u>	弱點評估 (Vulnerability Assessment)，包括鑑別工廠的所有食品類別、生產加工製程、包裝及儲存方式等易受侵愛或攻擊的特定弱點，針對弱點制定並落實防禦措施。弱點評估應涵蓋蓄意可能造成的公共健康危害，並針對弱點制定危害減緩策略 (Mitigation Strategies)，確保適當地食品防禦機制可降低若防止漏洞發生。(S5_3.1),(S5_3.2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.17 <u>15.3</u>	監控 (Monitoring) 弱點策略應包含監控項目、方法、頻率及執行人員，並設定矯正措施 (Corrective Action)，確保策略引起變異之原因已被矯正。(S5_3.3)(S5_3.4)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.18 <u>15.4</u>	訂定文件化作業程序以追蹤查證食品防禦計畫、弱點減緩策略及執行矯正措施之落實度，應定期審閱監控與矯正措施之紀錄並確認行動皆有效執行。(S5_3.5)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.19 <u>15.5</u>	食品防禦計畫應每年依外部防禦、內部防禦、物流倉儲、可疑危險物品、化學藥劑以及人員等改變做變更；若發現防禦計畫未能落實應制定改善方式，且計畫必須由執行人員記錄，並經負責人員簽署確認與註記日期。所有相關文件應至少保存五年。(S5_3.6)(S5_3.7)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.20 <u>15.6</u>	應定期舉辦食品防禦訓練課程，確保作業人員皆清楚了解食品防禦管理計畫及執行方式。(S5_3.8)
<u>15. 食品防禦 (Food Defense) 管理摘要</u>					
<u>16. 食品詐欺 (Food Fraud) 管理</u>					

符合	不符合			序號	評核項目	備註 觀察說明
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.24 <u>16.1</u>	食品工廠應善盡誠信原則，建立 <u>以食品安全管理系統為基礎之內部控管理辦法</u> ，防止故意或過失食品詐欺行為之發生。食品詐欺計畫內容應包括防止攬偽、假冒、稀釋、標示不實、使用來源不明的原料，以及對產品做出虛假或誤導性的標示宣稱，以獲得經濟上的利益。 (S5_4.1),(S5_4.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.22 <u>16.2</u>	應建立食品詐欺防治計畫，包括產品源頭至整個生產流程，針對食品詐欺可能的弱點進行分析與執行防治計畫，且每年定期進行審視與分析，並有文件化作業程序以利查證與追溯。(S5_4.3)(S5_4.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.23 <u>16.3</u>	應針對供應鏈進行定期稽核，確保供應商提供之原物料可被信任。(S5_4.4)	
<u>16. 食品詐欺 (Food Fraud) 管理摘要</u>						

第二階驗證:食品品質管理規範

台灣優良食品驗證方案_第六章_食品品質管理規範

17. 整合性品質管理計畫 (IQP) 實施原則

符合	不符合			序號	評核項目	備註 觀察說明
	主要缺點	次要缺點	輕微缺失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.1 <u>17.1</u>	高階主管應承諾提供有效的資源以滿足 IQP 的運作，並明定品質管理責任。(S6_1.1)(S6_1.2)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.2 <u>17.2</u>	應建立「規劃、執行、查核、行動」之管理模式，並持續改善，預防不符合事項發生。(S6_1.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.3 <u>17.3</u>	應建立滿足消費者與通路商要求之產品品質規格，可依據產品特性，參考『 <u>台灣優良食品驗證方案產品檢驗項目規格及標準</u> 』訂定品質規格，惟若檢驗項目與 TQF 驗證規範相同，其標準不得低於 TQF 規範、CNS 國家標準及相關法規。如屬產品特定品質規格之檢驗項目而無法滿足上述要求時，在不影響食品安全情況下，食品工廠應提出相關佐證資料，並由驗證機構專業判斷。(S6_1.4)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.4 <u>17.4</u>	應鑑別品質規格管制要件、分析品質關鍵管控點，建立監控與預防措施。(S6_1.5)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.5 <u>17.5</u>	應於出貨前對品質規格進行檢驗與審查。(S6_1.6)	

17. 整合性品質管理計畫（IQP）實施原則摘要

--

18. 整合性品質管理計畫執行步驟

符合 主要 缺點	不 符 合			序 號	評 核 項 目	備註 <u>觀察說明</u>
	主 要 缺 點	次 要 缺 點	輕 微 缺 失			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.6 <u>18.1</u>	應具備食品品質政策，由最高主管簽署、公告，並定期審查，以確保 IQP 之建立、實施、維持與持續改善。(S6_2.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.7 <u>18.2</u>	應將消費者與通路商對產品品質需求，設定產品品質規格。(S6_2.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.8 <u>18.3</u>	IQP 實施範圍應包含所有與產品相關之原物料來源、地域特性、生產區域、產品種類及委(受)託代工等。(S6_2.3)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.9 <u>18.4</u>	應能明確識別 IQP，可合併或獨立於食品安全管制系統，並制定相關品質管理計畫程序據以執行且記錄。(S6_2.4)(S6_2.4.1)	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.10 <u>18.5</u>	推行 TQF 制度委員會應管理 IQP 之合理性，並審核各權責單位品質監控管制點與其執行情況。 (S6_2.4.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.11 <u>18.6</u>	應訂定驗證產品之品質規格及其抽樣與檢驗之項目、標準和方法。(S6_2.5.1)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.12 <u>18.7</u>	產品出貨前，應針對品質規格進行檢驗與分析。 (S6_2.5.2)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.13 <u>18.8</u>	若宣稱為有機食品、猶太驗證(kosher)、清真驗證(halal)或符合其他驗證規範時，應提供佐證資料。(S6_2.5.3)	

18. 整合性品質管理計畫執行步驟摘要